Prüfhinweise für Orgel Professional 2000

Best.-Nr. 67 144 1. Auflage Ordner-Register 8

Firma Dr. Rainer B ö h m , 4950 Minden, Kuhlenstr. 130-132

Inhaltsverzeichnis

Kap. Nr.		Seite
P. 1.	Allgemeines	1
P. 2.	Fehler im Netzteil NT 83 708 und NT 83 709	2
P. 3.	Fehler im Modul Akustik, Generator-Effekte und Gruppenanwahl	4
P. 3.1.	Modul Akustik	4
P. 3.2.	Modul Generator-Effekte	
P. 3.3.	Modul Gruppenanwahl	4
P. 4.	Fehler im Generator	6
P. 5.	Modul Vorverstärker	12
P. 6.	Fehler in der Hüllkurvenplatine HK 83 715	16
P. 7.	Fehler in der Knackunterdrückung (Platine KU 83 714)	18
P. 8.	Fehler in den "elektr. Kontakten" (Platine EK 83 711)	18
P. 9.	Fehler im Steuergenerator	20
P. 10.	Keine Funktion der Lautstärke-Zugriegel (Platine ZU 83 767)	24
P. 11.	Sinus-Obermanual	26
P. 12.	Sinus-Untermanual	28
P. 13.	Hauptregister-Untermanual	30
P. 14.	Soloregister-Untermanual	34
P.15.	Hauptregister-Obermanual	36
P.16.	Soloregister-Obermanual	38
P.17.	Ausschaltkrachen der Orgel im Lautsprecher	40
D 10	Trafaginstrahlungan bai Orgal abna Hatartail	40

P.1. Allgemeines

Die einzelnen Baugruppen werden in der Regel sofort einwandfrei arbeiten, falls alle Punkte der Bauanleitung richtig beachtet wurden.

Außerdem besteht die Möglichkeit, die Fehler entsprechend der folgenden Kapitel einzukreisen und zu beseitigen. Die Reihenfolge richtet sich nach der Einbaureihenfolge der Anleitung 67 143. Treten schon bei der provisorischen Inbetriebnahme Fehler auf, muß das entsprechende Kapitel herausgesucht werden.

Falls auch dann noch vereinzelt Schwierigkeiten auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns schriftlich oder telefonisch in Verbindung. Wir benötigen aber in jedem Fall genaueste Angaben, bei welchen Punkten der Prüfanweisung abweichende Meßergebnisse vorliegen. Nur so können wir Ihnen schnell weiterhelfen.

Die allgemeinen Prüfhinweise sowie erforderliche Prüfgeräte sind der Bauanleitung "Allgemeine Aufbau- und Prüfhinweise für Dr. Böhm-Orgelbausätze", Best.-Nr. 67 137, ab Seite 19 zu entnehmen. Die hier angeführten Prüfhinweise werden als bekannt vorausgesetzt und im folgenden nicht mehr besonders erwähnt.

Bei sämtlichen Meßreihen sollte generell die schwarze Prüfleitung des Meßgerätes in die Meßgeräte-Buchse Θ (COM) eingesteckt werden und die rote Prüfleitung in \oplus (V- Ω -A).

P.2. Fehler im Netzteil NT 83 708 und NT 83 709

- An sämtlichen Stiftleisten N 1 ... N 30 keine Spannung:
- 1.1. Trafo-Spannungen an der 16poligen Buchse Bu 6 des Endverstärkers überprüfen:

Meßbereich: 50 ACV (50 Volt ~)

Buchsenkontakt:	1- 2		20 V		()
	2- 3	74 4 X X	20 V		()
	4- 6		28 V		()
	7- 8		28 V	74	()
	9 - 10		10 V		()
		*** * * *)

- 1.2. Sicherungen am Endverstärker überprüfen (
- 1.3. Verdrahtung des 16pol. Steckers und der Gehäuse V 1a ... V 1c überprüfen ()
- Keine Spannung an N 1 ... N 14 (Bild P 1 und P 6): Meßbereich: 25 DCV (25 Volt =)
- 2.2. Spannung an Diode D 1 bzw. D 2 messen, dabei rotes Meßkabel an Kathode und schwarzes Meßkabel an Anode 15 V . () Fehler: IC 28, IC 29, C 3, C 6, D 1, D 2, Leiterbahnunterbrechung, kalte Lötstelle.
- Keine Spannung an N 15, N 16 ... N 18 (Bild P 2 und P 6), aber an N 1 ... N 14 Spannung vorhanden:
 Fehler: kalte Lötstelle, Leiterbahnunterbrechung,
 Drahtbrücke
- Keine Spannung an N 19 und N 20 (Bild P 3): Meßbereich: 50 DCV (50 Volt =)

- Keine 24 V an N 21 und N 23 (Bild P 4 und P 7): Meßbereich 50 DCV (50 Volt =)
- 5.1. Spannung an Elko C 1 messen, dabei rotes Meßkabel an + Elko und schwarzes Meßkabel an Elko ca. 35 V . () Fehler: Gleichrichter B 1, C 1, kalte Lötstelle, Leiterbahnunterbrechung.

- 6. Keine 6,2 V an N 21 (Bild P 4):

Meßbereich: 25 DCV (25 Volt =)

- 6.1. Spannung an Elko C 2 messen, dabei rotes Meßkabel an + Elko und schwarzes Meßkabel an Elko ca. 12 V . () Fehler: Gleichrichter B 2, C 2, kalte Lötstelle, Leiterbahnunterbrechung.
- 6.2. Spannung an C 4 messen, dabei rotes Meßkabel an der zum IC 27 und schwarzes Meßkabel an der zur Diode D 2 zeigenden Seite von C 4 halten.

ca. 6,2 V . () Fehler: IC 27, C 4, C 5, D 1, D 2, kalte Lötstelle, Leiterbahnunterbrechung.

- 6.3. An N 24 ... N 28 kann nur dann eine Spannung von 6,2 V gemessen werden, wenn entweder der Stecker N 21' in Stiftleiste N 21 eingesteckt oder der Klangspeicher-Computer angeschlossen ist.
- 6.4. An N 22 können laut Bild P 2 nur dann Spannungen gemessen werden, wenn Netzteil 1 und Netzteil 2 über Kabel N 17 miteinander verbunden ist.
- 6.5. Keine 10 ... 12 V an N 27 (Bild P 5): Fehler: R 1, R 2, T 1, T 2, kalte Lötstelle, Leiter-bahnunterbrechung, Drahtbrücken.







Bild P. 1.

Bild P. 2.



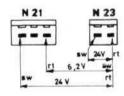


Bild P. 3.

Bild P. 4.



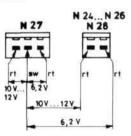


Bild P. 5.

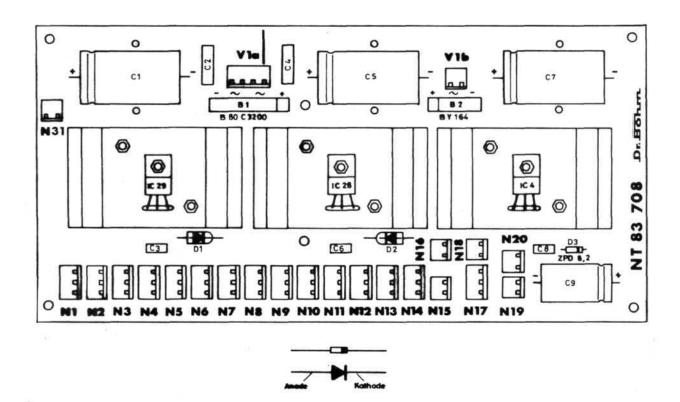

P 6. Positionsplan NT 83 708

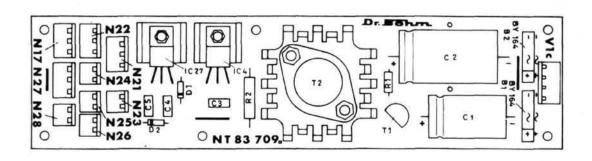


P 7. Positionsplan NT 83 709

P.3. Fehler im Modul Akustik, Generator-Effekte und Gruppenanwahl

1.2. Lötstellen zwischen Platine SG 83 774 und SG 83 775 überprüfen ()

	2110kto una Grapponamam		
P3.1.	Modul Akustik	2.	Keine Spannung bei z.B. "Vibrato schnell" an T 12a bzw. S 6.
1.	Generell keine Spannung an Federleiste V 10 bzw. S 9 laut Meßtabelle in Anleitung 67 143 Meßbereich: 25 DCV (25 V =)		Die folgende Beschreibung gilt für alle anderen Schalter analog (siehe Schaltplan Modul "Generator-Effekte").
1.1.	Kabel N 25 und N 16 überprüfen, ob diese nicht untereinander vertauscht bzw. die Adern der Kabel vertauscht angelötet wurden ()	2.1.	Diode D 1 und zugehöriges IC 9 laut Kap. P 3.1, Nr. 2,1. und 2.2. überprüfen
1.2.	Schwarzes Meßkabel an Schwenkrahmen. Rotes Meßkabel an:	3.	LED's im Schalter leuchten nicht, wenn Schalter gedrückt.
	N 25/weiß ca. 10 12 V () N 25/blau 6,2 V () N 16/rot 15 V () Fehler: Kurzschluß auf Leiterbahnen, fehlende	3.1.	Überprüfung erfolgt laut Kap. P 3.1, Nr. 5.1. und 5.2
	Spannung im Netzteil.	P3.3.	. Modul Gruppenanwahl
1.3.	Lötstellen zwischen Platine SG 83 776 und SG 83 777 überprüfen	1.	Generell keine Spannungen an Federleiste V 12 bzw. S 5 laut Anleitung 67 143
2.	Keine Spannung bei gedrücktem Schalter "Hall schwach" bzw. "Hall stark" an V 10 und S 9	1.1.	Überprüfung erfolgt laut Kap. P 3.1, Nr. 1.1. und 1.2
2.1.	Diode D 2 bzw. D 1 auf richtige Polung über- prüfen	1.2.	Lötstellen zwischen Platine SG 83 770 und SG 83 771 überprüfen
2.2.	IC 9 auswechseln gegen ein anderes IC 9 . () Spannung vorhanden: IC 9 zerstört Spannung nicht vorhanden: Leiterbahnunterbrechung bzwkurzschluß, IC-Fassung, Federleiste, Schalter gibt keinen Kontakt.	2.	Keine Spannungen bei z.B. "SI-OM" an V 12 bzw. S 5 Die folgende Beschreibung gilt für alle anderen Schalter analog, außer "SI-UM" (siehe Schaltplan "Gruppenanwahl").
3.	Keine Spannung bei gedrücktem Schalter "Mono" an V 10 Fehler: Schalter "Mono" gibt keinen Kontakt, Leiterbahnunterbrechung bzwkurzschluß.		Diode D 10 und zugehöriges IC 9 laut Kap. P 3.1, Nr. 2.1. und 2.2. überprüfen
4.	Keine 0 Ω-Widerstand bei gedrücktem Schalter "gehörrichtige Lautstärke" an V 10 laut Anleitung 67 143. Fehler: Transistor T 1, Schalter gibt keinen Kontakt, Leiterbahnunterbrechung bzwkurzschluß.		bzw. S 5
5.	LED's im Schalter leuchten nicht, wenn Schalter	3.	LED's im Schalter leuchten nicht, wenn Schalter gedrückt.
5.	gedrückt.	3.1.	Überprüfung erfolgt laut Kap. P 3.1, Nr. 5.1. und 5.2
5.1.	Spannungen laut Prüftabellen in Anleitung 67 143 in Ordnung, wenn nicht, Nr. 2 4 überprüfen.		0,2,
5.2	Spannungen in Ordnung, eventuell LED zerstört bzw. kalte Lötstelle		
P3.2.	Modul Generator-Effekte		
1.	Generell keine Spannungen an Federleiste T 12a bzw. S 6 laut Anleitung 67 143		
1.1.	Überprüfung erfolgt laut Kap. P 3.1, Nr. 1.1, und 1.2		

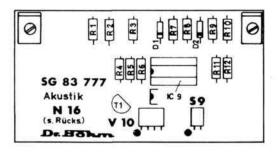

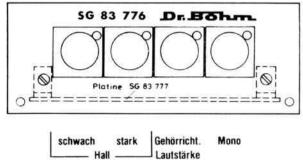
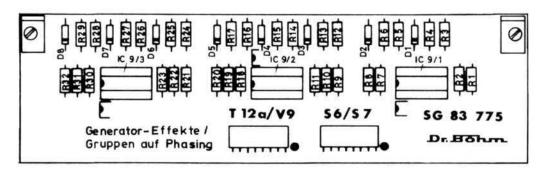


Bild P 8. Positionsplan Akustik-Modul



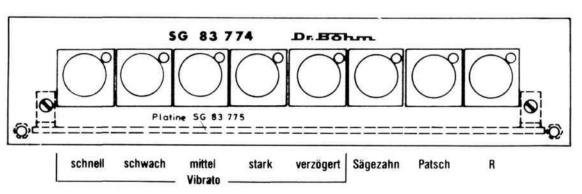
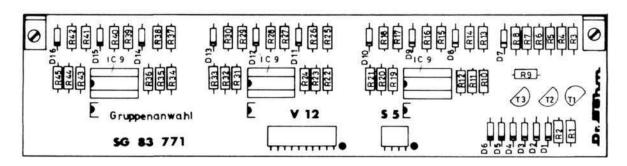


Bild P 9. Positionsplan Generator-Effekte



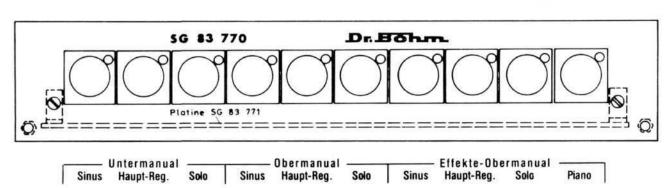


Bild P 10. Positionsplan Gruppenanwahl

P.4.	Fehler im Generator	1.7.	Kein Vibrato:
	An sämtlichen Generatorausgängen keine Töne: Überprüfung It. Tabelle 1 und Tabelle 2 . () Fehlen einzelner Tonreihen (Kaskaden) (zum Beispiel aller C-Töne):		Meßbereich 25 DCV, Ø an Schwenkrahmen, ⊕ an Collektor T 1 auf VI 83 713: Pendeln um 7,5 V () Fehler: Stecker T 12 abziehen. Vibrato dann in Ordnung, Schalter für "magisches Vibrato" im
	Leiterbahnunterbrechung oder Kurzschluß mit Nachbarleitung zwischen IC 19 und dem IC 2		Fußschweller falsch justiert bzw. Litzen im Stekker vertauscht. Vibrato nach Abziehen von Stecker T 12 nicht in Ordnung, T 2 auslöten. Vibrato dann in Ordnung, T 2 zerstört. Vibrato noch nicht in Ordnung: T 1, C 1 C 3, R 1 R 6 überprüfen. Kein magisches Vibrato: Meßbereich 25 DCV, Ø an Schwenkrahmen, ⊕ an Stecker T 12/Pin 10: Fußschweller nicht gekippt ca. 2 V . () Fußschweller nach rechts gekippt 0 V . ()
10-211-	Behandlung der MOS-IC's beachten.		keit: Meßbereich 25 DCV, Ø an Schwenkrahmen, ⊕ an Stecker:
1.3.	Einzelne Töne fehlen am IC 2 bzw. 105pol. Steck- verbinder oder sind zu leise:		T 12/Pin 2 (Schalter "schwach" nicht gedrückt/ gedrückt) 1 V / 12 V ()
	Leiterbahn vom zugehörigen Ausgang des IC 2 zum 105pol. Steckverbinder auf Kurzschlüsse oder Unterbrechung untersuchen		T 12/Pin 3 (Schalter "mittel" nicht gedrückt/ gedrückt) 1 V / 12 V () T 12/Pin 4 (Schalter "stark" nicht gedrückt/gedrückt) 1 V / 12 V () T 12/Pin 1 (Schalter "schnell" nicht gedrückt/
	()		gedrückt) 1 V / 12 V . ()
	Fehler jetzt an der anderen Position: IC 2 zerstört	1.10	. Kein Hawaiieffekt:
1.4.	Unsaubere Töne:		Meßbereich 25 DCV, Ø an Schwenkrahmen, ⊕ an IC 23/ auf HO 83 712:
	Prüfung gemäß Meßtabelle 2 ()		Pin 2 u. 10 (Fußschweller nicht gekippt) 14 V ()
1,5.	Gesamtstimmung oder Oktavstimmung nicht in Ordnung: Zugehörige Potentiometeranschlüsse und Stecker		Pin 4 u. 7 (Fußschweller nicht gekippt) 15 V () Pin 3, 17 u. 18 (Fußschweller nicht gekippt)
	T 11 überprüfen ()		OV () Pin 3, 17 u. 18 (Fußschweller gekippt)
	Meßbereich 25 DCV, O an Schwenkrahmen, ⊕ an T 11/2 bzw. 2. Durchführkondensator: Oktavschieberstellung normal: ca. + 2,5 V () Oktavschieberstellung tief: ca 2,5 V () Fehler: Lötstellen, D 1, D 2, R 1 R 7 sowie P 1		Pin 6 (Fußschweller gekippt) 4,5 V () Pin 9 (Fußschweller gekippt) Impuls 4 V \rightarrow 3,5 V \rightarrow 4 V . ()
	und P 2 auf HO 83 712 überprüfen.		
1.6.	Keine Umschaltung Rechteck/Sägezahn:		
	Meßbereich 25 DCV, Ø an Schwenkrahmen, Schalter "Sägezahn" nicht gedrückt/gedrückt, ⊕ an: Stecker T 12/Pin 6 1 V/ca. 9 V () VI 83 713 Basis T 4 1 V/3,5 V . () VI 83 713 Collektor T 4 3,5 V/2,5 V . ()		

VI 83 713 Collektor T 3 . 3 V/15 V . (

T 3, T 4 überprüfen, Leiterbahnüberbrückung,

alle IC 2/Pin 3

IC 2.

Fehler: Flachbandkabel

3 V/15 V . () T 12, R 14 ... R 16,

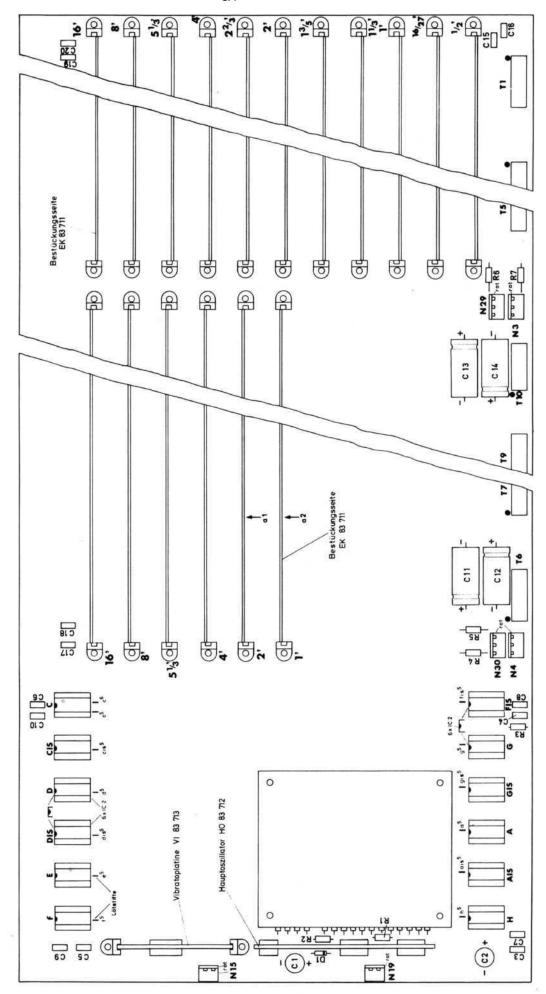


Bild 11. Positionsplan VH 83 710

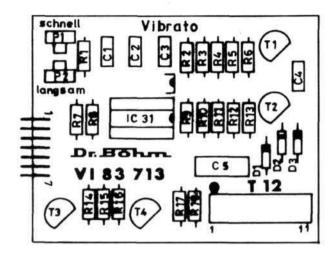


Bild 12. Positionsplan VI 83 713

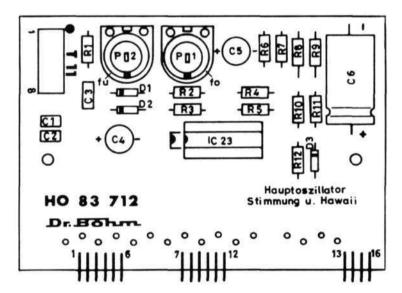


Bild 13. Positionsplan HO 83 712

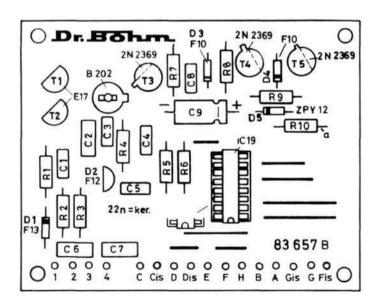


Bild 14. Positionsplan 83 657 B

Meßtabelle 1 Überprüfung der Betriebsspannung

Meßgerät:

Best.-Nr. 89 402

schwarzes Meßkabel in: O COM

Θ V-Ω-A

rotes Meßkabel in: Toleranz:

ca. \pm 15 %


Polung der Meßkabel:

rotes Meßkabel bei allen Messungen an 3. Durchführkondensator

auf Platine 83 657 B.

schwarzes Meßkabel an den jeweilig angegebenen Meßpunkt

Nr.	Rich Meßpunkt	ntiger Meßwert Meßbereich	gemessener Wert	1	Fehlermöglichkeiten	
1.	Stiftkontakt 15 (HO 83 712) bzw. zugehöri- ge Federleiste, Pin 15	25 DCV	23 V		Kurzschluß z.B. auf Leiterbahnen, zugehöriger Federleiste oder Stecker N 19 C 3 C 6 auf VH 83 710 auslöten: Spannung wieder vorhanden: C 3 C 6 zerstört. Steckkarte HO 83 712 entfernen: Spannung jetzt wieder vorhanden: Steckkarte HO 83 712	
2.	- Elko C 6 (Platine HO 83 712)	25 DCV	ca. 19 V	=	R 2, R 8, R 9 (Platine HO 83 712) F 13 (Platine 83 657 B, erst Messung 3 durch- führen)	
3.	Kathode Diode F 13 (Platine 83 657 B)	25 DCV	ca. 9 V		Kurzschluß auf Leiterbahn, Durchführungskondensator, C 1 (auslöten, dann Spannung messen) R 2 F 13 (Prüfung gemäß allg. Prüfhinweise)	
4.	— Elko C 9 (Platine 83 657 B)	25 DCV	12 V		Kurzschluß auf Leiterbahn, R 5, R 6, C 9, ZPY 12 (D 5) IC 19 herausziehen: Spannung wieder vorhanden: IC 19 zerstört	
5.	Anode D 1 (Platine VH 83 710)	25 DCV	12 V		Kurzschluß auf Leiterbahn, R 1, R 2, C 3 ZPY 12 (D 1) IC 2 einzeln herausziehen: Spannung wieder vorhanden: zuletzt herausgezogener IC 2 zerstört	

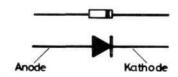

Meßtabelle 2

Überprüfung Taktfrequenz

(Überprüfung der Meßtabelle 1 wird vorausgesetzt)

Meßgerät:

Best.-Nr. 89 402

Meßbereich:

500 ACV

Meßpunkte:

alle auf Platine 83 657 B

schwarzes Meßkabel in:

O COM

rotes Meßkabel in:

 Θ V- Ω -A

Messung A:

rotes Meßkabel an Abschirmgehäuse

schwarzes Meßkabel am bezeichneten Meßpunkt

Messung B:

rotes Meßkabel nicht anschließen (also frei hängen oder liegen

lassen, jedoch nicht aus Meßgerät herausziehen) schwarzes Meßkabel am bezeichneten Meßpunkt

Nr.	R	ichtiger Meßwe	rt	Fehlermöglichkeit
	1 1		gemessener Wert	✓
1.	e (C 2)	500 ACV	kleiner Ausschlag	T 1, T 2 B 202 C 2, F 12
2.	d (R 7)	500 ACV	mittlerer bis starker Ausschlag	T 3, C 8, R 7, B 202
3.	c (R 8)	500 ACV	mittlerer Ausschlag	D 3, T 4, R 8, C 8
4.	b (R 9)	500 ACV	starker Ausschlag	T 4, D 4, R 9. T 5 (T 5 herausziehen und Messung wiederholen)
5.	a (R 10)	500 ACV	starker Ausschlag	T 5, D 4, R 10 IC 19

Wenn einschließlich Messung 5 alle Werte stimmen und trotzdem kein hoher Ton an den Ausgängen des IC 19 zu hören ist, können folgende Fehler vorliegen:

IC 19 zerstört, Spule B 202 zerstört, Taktfrequenz ist zu hoch.

Dazu 2. Durchführungskondensator von links aus Platine auslöten, 10 sec warten und Messung wiederholen. Falls Meßwerte dann gut, kann F 12 zerstört sein, oder Anschlüsse an P 4 falsch, sowie Kurzschlüsse auf Leiterbahn o.ä.

NOTIZEN:

P.5. Modul Vorverstärker

Zum Überprüfen des Vorverstärkers mit einem Tonsignal muß die Abhörleitung laut Anleitung 67 143, Kap. 11, Nr. 7.18, an den Generator angelötet werden. Wenn bei der ersten Inbetriebnahme nach Anleitung 67 142 ein Fehler auftritt, kann ebenfalls nach folgender Reihenfolge vorgegangen werden. An Stelle eines Tonsignales ist dann allerdings nur ein Brummton zu hören, weil der Generator noch nicht angeschlossen ist. Hierzu müssen die entsprechenden Stellen mit einem Finger bzw. Drahtstück berührt werden.

1.	Keine	bzw.	falsche	Meßwerte	laut	Tabelle	aus
	Anleit	ung 67	142 bzv	v. 67 143			

- Kein Tonsignal, wenn Steckkarte Klang-Modul eingesteckt und Abhörleitung in Federleiste 1 2/7 bzw. 1 2/8

- Abhörleitung an Federleiste k/8 bzw. k/9 ()
 Kein Tonsignal: Stiftkontakt nicht verlötet, Leiterbahnunterbrechung
 Tonsignal vorhanden: weiter bei 2.5.
- Abhörleitung an Federleiste I 2/7 bzw. I /8 ()
 Kein Tonsignal: Federleiste I 2 nicht verlötet,
 Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß auf Grundplatine.
- Kein Tonsignal, wenn Steckkarte Lautstärke-Modul eingesteckt und Abhörleitung in Federleiste a 1/1 bzw. V 7/2 ... V 7/5

Voraussetzung: Klang-Modul in Ordnung

- 3.1. Trimmpoti P 1 und P 2 in Mittelstellung . ()

- Spannungsmessung für Schweller-Poti:
 Schwarze Meßleitung an Schwenkrahmen, rote Meßleitung an IC 34, Pin 13.
 Meßbereich: 25 DCV
 Schweller ganz zurückgenommen ca. 0,4 V ()
 Schweller ganz durchgedrückt ca. 8 V ()
 Fehler: Nr. 3.2. nochmals überprüfen, IC-Fassung, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß, Federleiste I 2 und V 8.
 Ein Tonsignal kann nur dann ertönen, wenn der Schweller richtig arbeitet.

 Abhörleitung an Schleifer (Mittelabgriff) des
- 3.4. Abhörleitung an Schleifer (Mittelabgriff) des Potis P 1 bzw. P 2 halten () Kein Tonsignal: IC 34 zerstört, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß, Bestückungsfehler im Bereich des IC 34. Tonsignal vorhanden: weiter bei 3.5.
- Abhörleitung an IC 32/1 bzw. IC 32/2, Pin 2()
 Kein Tonsignal: IC 32 zerstört, C 1 bzw. C 5,
 Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß.
 Tonsignal vorhanden: weiter bei 3.6.
- Abhörleitung an Federleiste a 1/1 ()
 Kein Tonsignal: Drossel Dr 1 zerstört, Federleiste a1, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß, Stiftkontakt nicht verlötet.
- Abhörleitung an Federleiste V 7/2 ... V 7/5 ()
 Kein Tonsignal: Drossel Dr 2 zerstört, Federleiste
 V 7, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß,
 Stiftkontakt nicht verlötet.

4. Balance-Poti reagiert nicht

leiste I 2 und V 8.

- 4.1. Anschluß Balance-Poti an der Federleiste V 8/4 ... V 8/6 überprüfen. Es darf laut Kabelplan T 14 der Anleitung 67 143 keine Ader vertauscht sein.
- 4.2. Spannungsmessung für Balance-Poti:
 Schwarze Meßleitung an Schwenkrahmen, rote
 Meßleitung an IC 34, Pin 12.
 Meßbereich: 25 DCV

 Balance-Poti an rechten Anschlag 0 V . ()
 Balance-Poti an linken Anschlag 5 V . ()
 Fehler: Nr. 4.1. nochmals überprüfen, IC-Fassung,

Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß, Feder-

- Kein Tonsignal im rechten Kanal, wenn Steckkarte Analogschalter-Modul eingesteckt und Abhörleitung in Federleiste V 6/2; andere Positionen siehe Tabelle 3
- 5.1. Abhörleitung an IC 31/1, Pin 3 () Kein Tonsignal: IC-Fassung, Leiterbahnunterbrechung bzw.-kurzschluß, schlechte Lötstelle an den Widerständen R 9 und R 26. Tonsignal vorhanden: weiter bei 5.2.
- 5.2. Abhörleitung an Stiftkontakt a 1/4 () Kein Tonsignal: Kurzschluß an Federleiste a 1 bzw. auf Leiterbahn, Stiftkontakt nicht verlötet, IC 31/1 oder IC 10/2 zerstört. Tonsignal vorhanden: weiter bei 5,3.

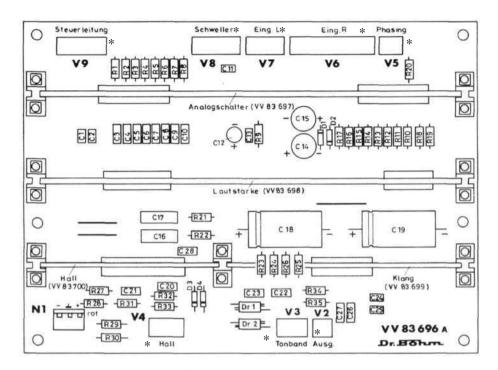


Bild P 15. Positionsnummernplan Modulträger-Platine VV 83 696 A

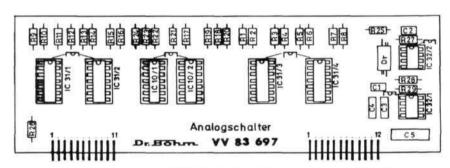


Bild P 16. Positionsnummernplan Analogschalter-Modul Platine VV 83 697

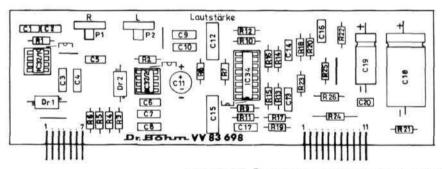


Bild P 17. Positionsnummernplan Lautstärke-Modul Platine VV 83 698

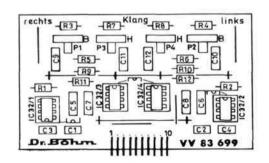


Bild 18. Positionsnummernplan Klang-Modul Platine VV 83 699

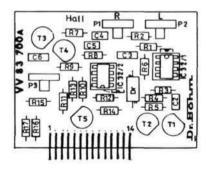


Bild 19. Positionsnummernplan Hall-Modul Platine VV 83 700 A

5.3.	Abhörleitung in Federleiste V 6/2 () Kein Tonsignal: Kurzschluß zwischen Federleiste	8.	Kein Hall bei eingestecktem Hall-Modul und angeschlossener Hallwanne
	und Stiftkontakt a 1/4, Federleiste nicht verlötet, Leiterbahnunterbrechung.	8.1.	Voraussetzung für ein Hallsignal ist, daß der Vorverstärker einwandfrei arbeitet, eventuell Nr. 1
6.	Kein Tonsignal im rechten Kanal, wenn Steckkarte Analogschalter-Modul eingesteckt und Abhörlei- tung in Federleiste V 6/8 bzw. V 6/9	8.2.	Nr. 6 vorziehen
6.1.	Abhörleitung in Federleiste V 6/8 () Kein Tonsignal: Drahtbrücke von V 6/10 nach V 6/11 vergessen; falls Drahtbrücke vorhanden, nach Nr. 5 Fehler beheben.	8.3.	Verbindungskabel V 10 (Modul Akustik-Vorverstärker) laut Kabelplan V 10 richtig verdrahtet und Stecker V 10 richtig herum in Federleiste V 10
6.2.	Abhörleitung in Federleiste V 6/9 ()	8.4.	(Modul Akustik)
	Kein Tonsignal: Drahtbrücke von V 6/12 nach V 6/13 vergessen; falls Drahtbrücke vorhanden, nach Nr. 5 Fehler beheben.		Abhörleitung an Schleifer von P 3 () Kein Tonsignal: Trimmpoti P 3, R 15 R 17, Leiterbahnunterbrechung bzwkurzschluß, Stift-
7.	Kein Tonsignal, wenn rechter Kanal umgeschaltet wird auf Phasing-Rotor		kontakte nicht verlötet. Tonsignal vorhanden: weiter bei 8.6.
7.1.	Bei der folgenden Prüfung wird vorausgesetzt, daß entweder laut Anleitung 67 143 eine Brücke von V 5/1 nach V 5/3 gelegt wurde oder ein funktionsfähiger Phasing-Rotor angeschlossen ist . ()	8.6.	Abhörleitung an IC 32/2, Pin 2 () Kein Tonsignal: IC 32, IC-Fassung C 4, Leiter- bahnunterbrechung bzwkurzschluß. Tonsignal vorhanden: weiter bei 8.7.
7.2.	Abhörleitung an IC 32/1, Pin 2 () Kein Tonsignal: IC 32, C 5, Stiftkontakt a 2/11 nicht verlötet, Federleiste a 2 und V 5, Leiterbahn- kurzschluß bzwunterbrechung. Tonsignal vorhanden: weiter bei 7.3.	8.7.	Abhörleitung an IC 32/1, Pin 2 () Kein Tonsignal: IC 32, IC-Fassung T 1, T 2, Drossel Dr 1, Hallwanne, Leiterbahnunterbrechung bzwkurzschluß. Tonsignal vorhanden: weiter bei 8.8.
7.3.	Abhörleitung an IC 32/2, Pin 2 () Kein Tonsignal: IC 32, C 1, IC-Fassung, Leiter- bahnunterbrechung bzwkurzschluß. Tonsignal vorhanden: weiter bei 7.4.	8.8	Abhörleitung an h/4 bzw. h/5 halten
7.4.	Die weitere Beschreibung erfolgt für Effekte-OM (V 6/2); andere Positionen s. Tabelle 3. Abhörleitung an IC 31/3, Pin 3 () Kein Tonsignal: IC 31/3, Widerstände R 1 R 8 und R 25, Drossel Dr, Leiterbahnunterbrechung bzwkurzschluß. Tonsignal vorhanden: weiter bei 7.5.		bzwkurzschluß.
7.5.	Spannungsmessung Umschaltung Analog-Schalter Prüfleitung an Stiftleiste N 14 (Netzteil 1) an den zum Platinenrand sitzenden Stift klemmen () An freies Ende der Prüfleitung Widerstand 47 k Ω klemmen () Spannung laut Tabelle 4 überprüfen () Fehler: IC 10, IC 31 aus Fassung ziehen: Spannung vorhanden, IC 31 zerstört, noch keine Spannung: IC-Fassung, Stiftkontakt nicht verlötet, Leiterbahnunterbrechung bzwkurzschluß. Spannungen laut Tabelle in Ordnung: weiter bei 7.6.		
7.6.	Abhörleitung in Federleiste V 6/2 () Freies Widerstandsende wieder in V 9/1 stecken. Das Tonsignal wird umgeschaltet () Kein Tonsignal: IC 31/3, IC-Fassung, Leiterbahnunterbrechung bzwkurzschluß, Stiftkontakte		

nicht verlötet.

Tabelle 3

Zugehörige Pin-Belegung zwischen IC 10, IC 31, V 6 und V 9

ОМ	2 3	1 2	Eingang	Ausgang	Eingang 1 u. 2	Ausgang	ESCULIA MANAGEMENT	Ausg.	Umschalt.	Eing.	Ausg.	Umschalt.
20000000	3	1 2			1 11 2		5507					
UM	3	2			1 U. Z	3	4	3	5			
UM					12 u.13	11	1	2	13			
	4	3			5 u. 6	4	11	10	12			
UM	5	4			8 u. 9	10	8	9	6			
UM	6	5	1 u. 2	3						4	3	5
OM	7	6	12 u.13	11						1	2	13
OM	8	7	5 u. 6	4						11	10	12
ОМ	9	8	8 u. 9	10						8	9	6
	***				_			\sim	, ,		\sim	(2)
(MC MC	OM 7 OM 8	DM 7 6 DM 8 7 DM 9 8	OM 7 6 12 u.13 OM 8 7 5 u. 6 OM 9 8 8 u. 9	DM 7 6 12 u.13 11 DM 8 7 5 u. 6 4 DM 9 8 8 u. 9 10	OM 7 6 12 u.13 11 OM 8 7 5 u. 6 4 OM 9 8 8 u. 9 10	JM 6 5 1 u. 2 3 DM 7 6 12 u.13 11 DM 8 7 5 u. 6 4 DM 9 8 8 u. 9 10	JM 6 5 1 u. 2 3 DM 7 6 12 u.13 11 DM 8 7 5 u. 6 4 DM 9 8 8 u. 9 10	JM 6 5 1 u. 2 3 DM 7 6 12 u.13 11 DM 8 7 5 u. 6 4 DM 9 8 8 u. 9 10	JM 6 5 1 u. 2 3 DM 7 6 12 u.13 11 DM 8 7 5 u. 6 4 DM 9 8 8 u. 9 10	JM 6 5 1 u. 2 3 DM 7 6 12 u.13 11 DM 8 7 5 u. 6 4 DM 9 8 8 u. 9 10	JM 6 5 1 u. 2 3 DM 7 6 12 u.13 11 DM 8 7 5 u. 6 4 DM 9 8 8 u. 9 10

Abkürzung:

Schaltspannung = (2)

Tabelle 4

Meßgerät:

Best.-Nr. 89 402, Meßbereich: 5 DCV

Messung 1:

schwarzes Meßkabel an Schwenkrahmen,

rotes Meßkabel an Meßpunkt.

Freies Widerstandsende nicht in Federleiste V 9 gesteckt.

Messung 2:

rotes Meßkabel an Schwenkrahmen,

schwarzes Meßkabel an Meßpunkt.

Freies Widerstandsende in Federleiste V 9 gesteckt.

Messung 1

Meßpunkt IC 10/1, IC 10/2	gemessener Wert	/
Pin 3	5 V	
Pin 11	5 V	
Pin 4	5 V	
Pin 10	5 V	

Messung 2

Widerstandsende	Meßp	unkt	gemessener	/	
in V 9 / Pin	IC 10/1, Pin	IC 10/2, Pin	Wert		
1		3	5 V		
2		11	5 V		
3		4	5 V	1	
4		10	5 V		
5	3		5 V		
6	11		5 V		
7	4		5 V		
8	10		5 V		

P.6. Fehler in der Hüllkurvenplatine HK 83 715

Wenn beim Abhören der Töne an den Platinen EK 83 711 laut Bauanleitung 67 143, Kap. 11, Nr. 8, einzelne Klaviaturtasten nicht ansprechen, so kommen dafür 3 Baugruppen in Frage:

- 1. Hüllkurvenplatine HK 83 715.
- 2. Generatorgrundplatine,
- 3. Platine EK 83 711.

Die Generatorgrundplatine muß nach Kap. P.4. und die Platine EK 83 711 nach Kap. P.8. überprüft werden.

- 1. Überprüfung Platine HK 83 715 ohne angeschlossenen Steuergenerator
- 1.1. Litzenbrücken bzw. Drahtbrücke laut Bild P 20 herstellen (
- 1.2. Meßbereich: 5 DCV

Rote Meßleitung an Schwenkrahmen, schwarze Meßleitung von der Bestückungsseite an die zugehörige Lötstelle der Federleisten T 1 ... T 5 bzw. T 6 ... T 10 halten, die der gedrückten Klaviaturtaste entspricht. Die ersten vier Lötstellen (von links) der Federleiste T 1 bzw. T 5 werden nicht benötigt: 1. linke Klaviaturtaste → 5. Lötstelle von T 1 bzw. T 6, 2. Klaviaturtaste → 6. Lötstelle von T 1 bzw. T 6, usw. Beim Drücken der Klaviaturtaste entsteht ein Impuls um ca. 5 V. Bei nichtgedrückter Taste geht der Meßgerätezeiger leicht in den negativen Bereich (Fehler: Zugehörigen Stecker aus Generatorplatine

ziehen und Messung wiederholen.

Spannung noch nicht vorhanden: zugehörige Hüllkurvenstufe laut Meßtabelle 5 überprüfen.

Spannung vorhanden: Fehler auf Generatorplatine, z.B. Kurzschluß an Federleiste, am 105pol. Steckverbinder oder an Platine EK 83 711 (siehe auch Kap. P.8., Nr. 4).

Meßtabelle 5


Polung der Meßkabel: Nr. 1: rotes Meßkabel an Diode,

schwarzes Meßkabel an Schwenkrahmen

Nr. 2 ... 4: rotes Meßkabel an Schwenkrahmen,

schwarzes Meßkabel an Diode

Nr.	Meßpunkt, Kathode:	Meßbereich	zu messender Wert	√	Fehlermöglichkeit
1	D 1	25 DCV	+ 8 V → 0 V		D 1, C 1, T 1
2	D 2	5 DCV	- 0,5 V → + 1 V → - 0,5 V		D 2, D 3, D 4, T 2, C 2
3	D 4	5 DCV	-0,5 V → +2,5 V → -0,5 V		D 4, T 2, D 2, D 3
4	D 6	5 DCV	-0,5 V → +5 V → -0,5 V		T 2, D 5, D 6

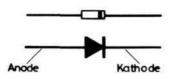

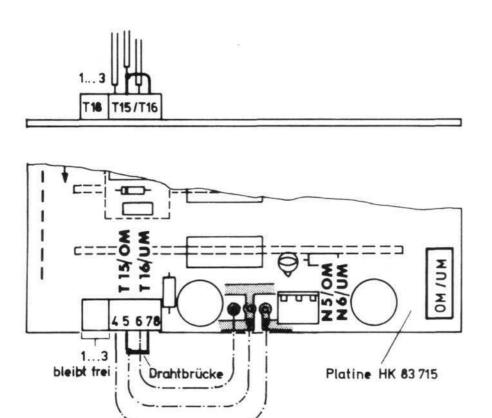


Bild P 20.

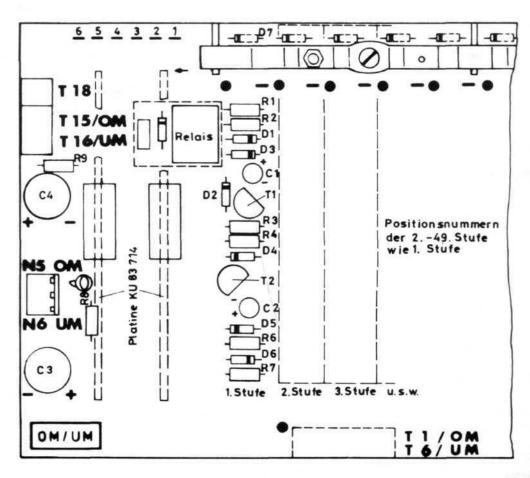


Bild P 21. Positionsplan HK 83 715

	8 /18		
P.7.	Fehler in der Knackunterdrückung (Platine KU 83 714)	1.3.	Schwarze Meßleitung an Schwenkrahmen und rote Meßleitung an Steckverbinder, Pin 4
1.	Starke Knackgeräusche bei Drücken einer Klaviaturtaste bzw. einer Oktave		Fehler: Leiterbahnkurzschluß, Knackunterdrükkung, Flachbandkabel T 1 (OM).
1.1.	Steuergenerator nicht angeschlossen, Litzenbrük-	1.4.	Schwarze Meßleitung an Schwenkrahmen und rote Meßleitung an IC 35/4, Pin 14
1.2.	ken laut Bild P 20 eingesteckt () Schwarzes Meßkabel an Schwenkrahmen, rotes Meßkabel an Collektor von T 1 bzw. T 2, keine Klaviaturtaste gedrückt ca. 6 V ()	2.	Fehler: IC 35/4, Widerstand R 13, Kondensator C 8, Leiterbahnkurzschluß. Fehlen eines Tones in der 4. Oktave des Ober-
1.3.	Klaviaturtaste zusätzlich drücken, Impuls an Collektor von T 1 bzw. T 2 von 6 V auf 6,5 V ()		manuals, z.B. Ton C (Taste 37), eventuell Nr. 4 erst überprüfen. Die folgende Beschreibung gilt für alle anderen
1.4.	Fehler: D 3, D 5 bzw. D 4, D 6. Rotes Meßkabel jetzt an Emitter von T 3 bzw. T 4	2.1	Töne bzw. Klaviaturtasten analog. Abhörleitung in Endverstärker, Diodenbuchse
	und Klaviaturtaste drücken. Impuls von ca. 6 V auf 6,5 V		Bu 1, stecken
1.5.	Fehler: T 3 bzw. T 4. Rotes Meßkabel jetzt an Lötstelle 1 4 der Federleiste T 1 bzw. T 6 halten und Klaviaturtaste		Abschirmung der Abhörleitung über Litze verlängern und mit Schwenkrahmen verbinden ()
	drücken, Impuls von ca. 6 V auf 6,5 V () Fehler: Flachbandkabel aus T 1 bzw. T 6 herausziehen → Spannung vorhanden, Kurzschluß im Flachbandkabel bzw. auf Generatorgrundplatine. Spannung noch nicht vorhanden, Kurzschluß auf	2.3.	Freies Ende der Abhörleitung an die zum 105pol. Steckverbinder zeigende Seite des Widerstandes R 106 halten. Es muß ein Ton zu hören sein () Fehler: Steckkarte sitzt falsch im 105pol. Steckverbinder, Kurzschluß auf Leiterbahn, schlechte Lötstelle.
P.8.	Leiterbahnen, an Lötstellen der Federleisten T 1 bzw. T 6 und Federleiste Knackunterdrückung. Fehler in den "elektr. Kontakten"	2.4.	Freies Ende der Abhörleitung an die andere Seite des Widerstandes halten. Es muß ein leiserer Ton als bei 2.3. zu hören sein
tions setzt. Auf F brück	(Platine EK 83 711) die Prüfung der "elektr. Kontakte" wird ein funk- fähiger Generator mit Hüllkurvenplatine vorausge- Eventuell Kap. P.3 P.5. zuvor überprüfen. Platine HK 83 715 müssen laut Bild P 20 die Litzen- ten eingelötet oder ein funktionsfähiger Steuer-	2.5.	Klaviaturtaste C (Taste 37) drücken und Abhörleitung wie unter 2.4. an Widerstand R 106 halten. Es muß ein lauterer Ton als bei nicht gedrückter Klaviaturtaste zu hören sein () Fehler: Widerstand R 105, fehlende Steuerspannung an R 105 (siehe Nr. 2.5.1. und Nr. 2.5.2.)
11000	ator (Taste "Anschlagabhängigkeit" gedrückt) ange- ssen sein.	2.5.1	Rotes Meßkabel an Schwenkrahmen, schwarzes Meßkabel an die zum Steckverbinder zeigende
4. Ok Oberi ander	folgende Beschreibung bezieht sich nur auf die stave und die 49. Taste für Sinus und Rechteck des manuals. Die Pin-Belegungen an den IC's für die ren Oktaven können dem Schaltplan und die		Seite des Widerstandes R 105 halten. Beim Tastendruck wird eine Spannung von ca. 5 V angezeigt. (Meßbereich: 5 DCV)
nomr binde	nörigen Positionsnummern dem Positionsplan ent- men werden. Zählrichtung der 105pol. Steckver- er: OM → von rechts nach links, UM → von links rechts.	2.5.2	Schwarzes Meßkabel an andere Seite des Widerstandes R 105 halten. Beim Tastendruck wird eine Spannung von ca. 0,2 V angezeigt () Fehler: Widerstand R 105, kalte Lötstelle, IC 35/4
1.1.	Spannungsprüfung der Platine HK 83 711 Meßbereich: 25 DCV Rote Meßleitung an Schwenkrahmen und schwarze Meßleitung an Steckverbinder, Pin 1 15 V () Fehler: Kurzschluß auf Leiterbahn, Netzkabel N 3,	2.6.	Abhörleitung an IC 35/4, Pin 14 halten. Klaviaturtaste nicht gedrückt, kein Ton () Fehler: IC 35/4 Klaviaturtaste gedrückt; Ton in gleicher Lautstärke wie unter 2.5
1.2.	Netzteil. Schwarze Meßleitung an Schwenkrahmen und rote	2.7.	Fehler: IC 35/4, C 8, C 9, Leiterbahnkurzschluß. Abhörleitung an IC 22/1, Pin 8 halten und Klavia-

turtaste gedrückt: Ton in gleicher Lautstärke wie

Fehler: IC 22/1, IC-Fassung, kalte Lötstelle,

Leiterbahnkurzschluß.

Meßleitung an Steckverbinder, Pin 3

Netzteil.

..... 15 V ()

Fehler: Kurzschluß auf Leiterbahn, Netzkabel N 3,

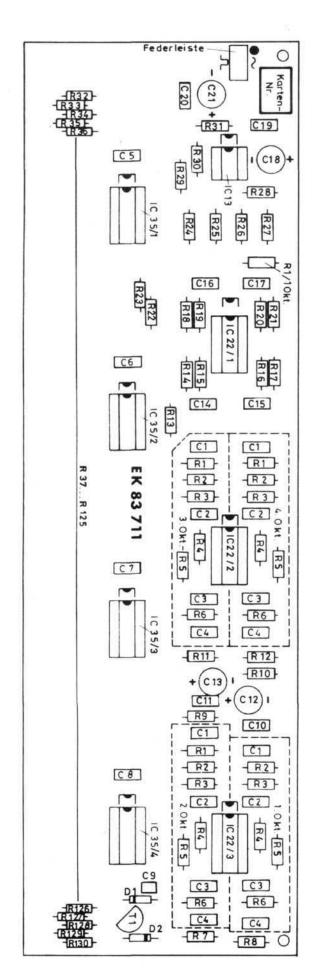


Bild P 22. Positionsplan KU 83 714

- Abhörleitung an IC 13 / Pin 1 bzw. an ☐ -Ausgang der Federleiste halten und Klaviaturtaste drücken:
 Ton lauter als an IC 22/1, Pin 8 ()
 Fehler: IC 13, kalte Lötstelle, Leiterbahnkurzschluß.

- 2.11. Abhörleitung an IC 13, Pin 7 bzw. an ~-Ausgang der Federleiste halten und Klaviaturtaste gedrückt: Ton etwas leiser als an IC 22/2, Pin 8 . . . () Fehler: IC 13, kalte Lötstelle, Leiterbahnkurzschluß.

3. Fehlender Ton der 49. Taste

- 3.2. Freies Ende der Abhörleitung wie unter Nr. 2.3. jetzt an Widerstand R 130 halten () Fehler: Steckkarte sitzt falsch im 105pol. Steckverbinder, Kurzschluß auf Leiterbahn, schlechte Lötstelle.

- Sehr leises Tonsignal mit Knackgeräusch beim Drücken einer Klaviaturtaste bzw. nur Knackgeräusch

Wenn beim Durchspielen des Manuals bei einer Klaviaturtaste nur ein Knackgeräusch bzw. ein Knackgeräusch mit sehr leisem Tonanteil zu hören ist, so liegt ein Kurzschluß zwischen der Steuerleitung und der Tonsignalleitung vor. Um den Fehler zu beheben, müssen alle Platinen EK 83 711 des betreffenden Manuals und die dazugehörigen Flachbandkabel T 1 ... T 5 bzw. T 6 ... T 10 von der Grundplatine entfernt werden.

Mit der Abhörleitung über die senkrecht verlaufenden Leiterbahnen im Bereich der Federleisten T 1 ... T 5 bzw. T 6 ... T 10 streifen und die Leiterbahn kennzeichnen, auf der ein Tonsignal zu hören ist. Die gekennzeichnete Leiterbahn zu den 105-poligen Steckverbindern verfolgen und an jedem Steckverbinder mit der Abhörleitung den rechts und links neben der Leiterbahn sitzenden Kontakt berühren. Tritt hier das gleiche Tonsignal (gleiche Tonhöhe wie auf der senkrechten Leiterbahn) auf, so liegt an diesem Steckverbinder bzw. Kontakt ein Kurzschluß vor. Dieser Kurzschluß kann direkt unter dem Steckverbinder liegen, so daß dieser in diesem Bereich etwas hochgelötet werden muß.

Achtung: Steckverbinder mit Entlötpumpe von einem Ende aus entlöten und vorsichtig hochdrücken. Steckverbinder darf nicht brechen.

P.9. Fehler im Steuergenerator

1. Genereller Ausfall des Steuergenerators:

Meßbereich: 25 DCV, (25 V =)

1.3. Immer noch keine Spannung, obwohl 1.1. und 1.2. überprüft:

Platine ST 83 718 herausziehen: Spannung jetzt vorhanden, Leiterbahnkurzschluß auf Platine ST 83 718.

Spannung nicht vorhanden, Platine ST 83 719 herausziehen: Spannung jetzt vorhanden, Leiterbahnkurzschluß auf Platine ST 83 719.

Keine 6,2 V (Busleitung):

Schwarze Meßleitung an Schwenkrahmen und rote Meßleitung an den Schaltdraht der Lötstifte auf Platine ST 83 717 6,2 V () Fehler: Stecker N 24 auf ST 83 716, Lötstelle zwischen ST 83 716 und ST 83 717, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß, Litzenbrücke im Stecker N 21' fehlt bzw. Stecker N 21' ist nicht auf Stiftleiste N 21 (Platine NT 83 709) aufgesteckt (gilt nur, wenn kein Programmspeicher eingebaut ist, ansonsten Fehler im Programmspeicher: z.B. Transistor BC 486 auf Platine PS 83 701).

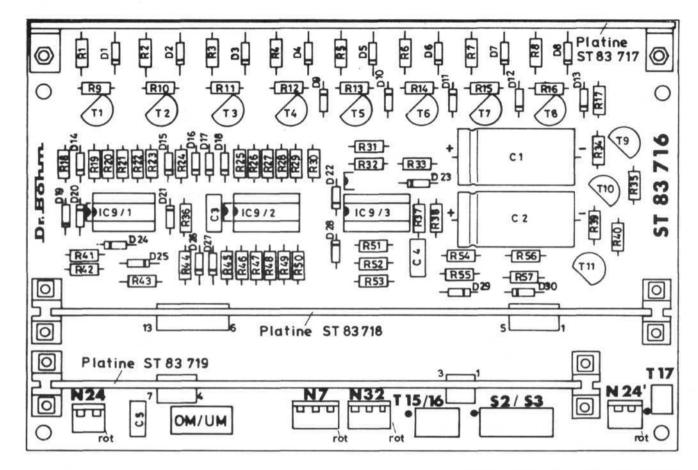


Bild P 24. Positionsplan ST 83 716

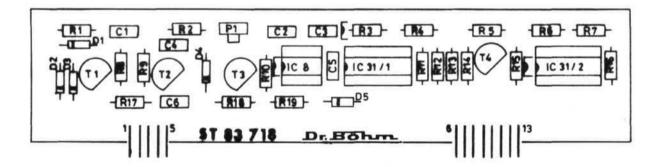


Bild P 25. Positionsplan ST 83 718

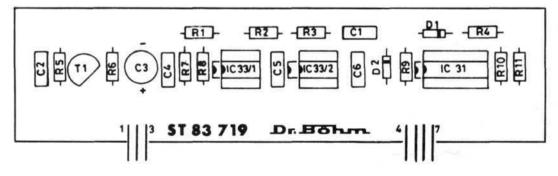


Bild P 26. Positionsplan ST 83 719

 LED's im Schalter "Anschlagabhängig ... Toneinsatz extra weich" leuchten nicht, wenn der Schalter gedrückt ist:

Meßbereich: 25 DCV (25 V =)

- Schwarze Meßleitung an Schwenkrahmen und rote Meßleitung an zweite Lötstelle von rechts der Platinenverbindung ST 83 716 / 83 717
 ca.8 V
 Fehler: Netzteil laut Kap. P.2., Nr. 6.5. überprüfen, Verbindungskabel N 24, Leiterbahnunter-
- 3.2. 8 V vorhanden, aber trotzdem kein Leuchten: Fehler: LED im Schalter, Transistor T 1 ... T 8 auf ST 83 716, D 1 ... D 8 auf ST 83 716, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß, kalte Lötstelle.

brechung bzw. -kurzschluß, kalte Lötstelle.

 Keine Funktion bzw. Funktionsänderung beim Drücken der Schalter "Anschlagabhängig ... Toneinsatz extra weich":

Stecker T 15 / T 16 abziehen, Bei abweichenden Spannungen Vergleichsmessungen beim zweiten Steuergenerator vornehmen, Eventuell Steckplatinen ST 83 718 bzw. ST 83 719 untereinander austauschen.

Meßbereich: 25 DCV oder 5 DCV (25 V = , 5 V =)

Die Überprüfung erfolgt laut Meßtabelle 6. Die rote und schwarze Meßleitung müssen dazu mehrmals getauscht werden. Hierzu gilt folgende Vereinbarung: Steht ein — (Minus) Zeichen vor der zu messenden Zahl, muß die rote Meßleitung an den Schwenkrahmen und die schwarze Meßleitung an den betreffenden Stiftkontakt bzw. Pin des Steckers gehalten werden. Steht ein + (Plus) Zeichen vor der zu messenden Zahl, schwarze Meßleitung an den Schwenkrahmen und rote Meßleitung an den betreffenden Stiftkontakt bzw. Pin des Steckers halten.

Ausnahme: Stecker T 15 / T 16, Pin 4 und 5. Bei dieser Messung rotes Meßkabel an Kathode (Ringseite) der Diode D 30 (ZPY 12) und schwarzes Meßkabel an Pin 4 bzw. Pin 5 halten.

In den Spalten, in denen zwei Zahlen übereinander angeordnet sind, bezieht sich die obere Zahl auf den Auszustand des Schalters (Schalter nicht gedrückt) und die untere Zahl auf den Einzustand (Schalter gedrückt).

 Percussion bzw. Sustain immer auf "lang" geschaltet, ohne daß der betreffende Schalter gedrückt ist:

Platine ST 83 719 herausziehen und mit dem Ohm-Meter folgendes überprüfen:

Meßbereich: X 1 k

Schwarze Meßleitung an Stiftkontakt 2, rote Meßleitung an Pin 2 der IC-Fassung des IC 31: Zeigt das Meßgerät keinen Ausschlag an, Fehler laut Meßtabelle 6 beheben; schlägt das Meßgerät aber bis 0 Ω aus, Leiterbahn zwischen Pin 2 und Pin 3 des IC 31 auf der Lötseite aufkratzen.

Keine Funktion des Pedal-Schalters im Fußschweller:

Meßbereich: 25 DCV

Schwarze Meßleitung an Schwenkrahmen, rote Meßleitung an Anode (nicht Ringseite) der Diode D 4 halten 0 V () Fußschweller nach rechts kippen 6,2 V () Fehler: Kontakt im Fußschweller falsch justiert, Litzen von Stecker T 17 zum Pedal-Schalter, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß, kalte Lötstelle.

Meßtabelle 6 Überprüfung des Steuergenerators

83 718, Stiftkontakt: 7 8 9	7 8 9	9 8 7	6		10		12	Platine ST 83 719,	83 719, S	Stiftkontakt: 5	t: 6	Stecker T		, Pin:	4		22
- 5V + 1V - 1V + 8V 0 - 13V - 13V + 13	0 - 13 V - 13 V +	- 13 V	- 13 V		13 V	0 + +	+ 0→13 >	- 12 V	-13 V	- 13 V	- 13 V	> > 	> > -	- 12 V	0	+	12 V
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 - 13 V - 13 V + 1	13 V - 13 V + 1	- 13 V + 1	-	>	+ 13 V	0 + 13 \	- 12 V ↓ 0	- 13 V 0	- 13 V	- 13 V	> > + +	1 - 5 > 5	- 12 V	0	+	12 V
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 - 13 V - 13 V	13 V - 13 V	- 13 V	AN PLEASE III	>	0 + 13 V	+ 13 V	- 12 V †	- 13 V 0	- 13 V	- 13 V	+ + -→∞	- 5 V - 2,5V	- 12 V 0	0	+	12 V
- 5V + 1V 0 - 13V - 13V + 13	0 - 13 V - 13 V +	- 13 V +	- 13 V +	3	> ~	0	+ 13 V	- 12 V ↓ 0	- 13 V 0 0	- 13 V	- 13 V	+ 1 \	- 5 V	- 12 V	+ 12 V	Ü	> 0
- 5V + 1V 0 - 13V - 13V + 1:	0 - 13 V - 13 V +	- 13 V	- 13 V	7.50	13 <	0	+ 13 V	- 12 V - + - 10 V	- 13 V	- 13 ×	- 13 V	> 1 +	- 5 V	- 12 V - 10 V	0	+	12 V
- 5 V + 1 V 0 - 13 V - 13 V + 1	0 - 13 V - 13 V +	13 V - 13 V +	- 13 V +		13 V	0	+ 13 V	- 12 V + - 11 V	- 13 V	13 V	- 13 V 0	+ > 1 >	- 5 V	- 12 V - + - 11 V	0	+	12 V
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 - 13 V - 13 V + + + + + + + + + + + + + + + + + +	- 13 V + + 0 V + + + + + + + + + + + + + + +	- 13 V +		13 V	0	+ 13 V	- 12 V	- 13 V	- 13 V	- 13 V	+ >1	- 5 V + - 0,3V	- 12 V	0	+	12 V
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0 - 13 V - 13 V + + + + + + + + + + + + + + + + + +	- 13 V - 13 V 0 V 0	+ 0 → 0 +		13 V	0	+ 13 V	- 12 V	- 13 V	- 13 V	- 13 V	, t	- 5 V	- 12 V	0	+	12 V
T2, D4, T1, D1 IC 9/2, IC 9/1, IC 9/1, IC 9/3 IC 31/2	1C 9/2, 1C 9/1, 1C 9/1, 1C 1C 9/1, 1C 9/2, 1C	C 9/1, IC 9/1, IC 9/2, D6/2, D6/2, D15, D16, D2/2, D21, D221, D225, D225	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	1C 9/, D6, D10, D22, D23, D28, T4 au ST		IC 9/3 D7, D8, D12, D13, D22, D28, IC 31/2	IC 9/3 D6D8 D10D13 D22, D23, D28, IC 31/2	T1, IC 33/1, IC 31 IC 31 IC 31 ST ST 83 719	IC 9/1, IC 9/2, D9, D10, D11, D18, D5	IC 9/1, IC 9/2, D4, D14, D19, D20,	IC 9/1, IC 9/2, D3, D19, D24, D27	siehe Stiftk. 2, ST 83 718	siehe Stiftk. 1, ST 83 718	siehe Stiftk. 3, ST 83 719	D5, T10, T11	D5,	

P.10. Keine Funktion der Lautstärke-Zugriegel (Platine ZU 83 767)

1. Ausfall eines bzw. aller Zugriegel

Voraussetzung: Vorverstärker und Endverstärker arbeiten einwandfrei, sonst Kap. P.5. vorziehen.

Wenn die Lautstärke-Zugriegel nicht ansprechen, so gibt es drei Fehlergruppen:

- 1. Platine ZU 83 767.
- Verdrahtung der anzuschließenden Baugruppen ab Kap. 11, Nr. 10, der Anleitung 67 143.
- Sinus-Zugriegel-Platinen bzw. Klangformungsplatinen.
- zu 1. Platine ZU 83 767 laut Nr. 2 überprüfen.
- zu 2. Verdrahtung laut Anleitung 67 143, Kap. 11 ab Nr. 10 nochmals gründlich überprüfen.
- zu 3. Sinus-Zugriegelplatinen laut Kap. P 11/P 12 und Klangformungsplatinen laut Kap. P 13 ... P 16 überprüfen.

2. Überprüfung der Platine ZU 83 767

- 2.2. Abhörleitung, hergestellt nach Anleitung 67 143, Bild 53, laut Kap. 11, Nr. 7.18 und 7.19 (Anleitung 67 143) am Generator anlöten und anderes Ende an Federleiste V 6, Pin 2 ... Pin 9 halten. Es muß ein Tonsignal zu hören sein () Fehler: Abschirmkabel V 6, Vorverstärker.
- 2.3. Freies Ende der Abhörleitung jetzt in Federleiste K 1, Pin 3 ... Pin 10 stecken. Beim Drücken der zugehörigen Taste der Gruppenanwahl (siehe Tabelle 7) muß ein Tonsignal zu hören sein () Kein Tonsignal: Nr. 2.4. bis Nr. 2.6. überprüfen. Tonsignal vorhanden: Kap. P.10, Nr. 1, Hinweise zu 2, und zu 3, beachten.
- 2.4. Spannung 15 V überprüfen
 Meßbereich: 25 DCV,
 schwarze Meßleitung an die nicht gekennzeichnete
 Ader des Kabels N 33 auf Platine ZU 83 767 halten, rote Meßleitung an Schwenkrahmen, gemessene Spannung: 15 V ()
 Fehler: Kabel N 33, N 29 (auf SI 83 764); N 3
 (Grundplatine VH 83 710), Netzteil.
- 2.5. Steuerspannung der Gruppenanwahl überprüfen; Voraussetzung: Gruppenanwahl arbeitet einwandfrei, sonst Kap. P.3.3. vorziehen. Meßbereich: 25 DCV, schwarze Meßleitung an Schwenkrahmen, rote Meßleitung laut Tabelle 7 an Federleiste V 12 der

Platine ZU 83 767 halten.

 Spannungsänderung an den Transistoren T 1 ... T 6 (T 7) überprüfen.

Voraussetzung: Spannungsänderung an Federleiste V 12 laut Nr. 2.5. und - 15 V laut Nr. 2.4. vorhanden.

Meßbereich: 25 DCV,

rote Meßleitung an Schwenkrahmen, schwarze Meßleitung laut Tabelle 8 und Bild P 27. an Transistoren T 1 ... T 6 (T 7) halten. Beim Drücken der zugehörigen Taste der Gruppenanwahl erfolgt eine Spannungsänderung von 2 V auf 0 V . . . () Fehler: Transistor zerstört, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß, Bestückungsfehler.

2.7. Abhörleitung wieder entfernen ()


Feder-	zugehörige Schalter der	nicht	chalter	9
leiste V12/Pin		gedrückt	gedrückt	\
1	Sinus – OM	0 V	15 V	
2	HR - UM	0 V	15 V	
3	Solo - UM	0 V	15 V	******
4	Sinus - UM	0 V	15 V	*****
5	HR - OM	0 V	15 V	****
6	Solo - OM	0 V	15 V	
7	Piano	0 V	15 V	
8	Sinus - Effekte	0 V	15 V	

Tabelle 7

Tran- sistor	zugehörige Schalter der	nicht s	chalter	/
313101	Gruppenanwahl	gedrückt	gedrückt	~
T 1	HR – UM	2 V	0 V	2.4
T 2	Solo – UM	2 V	0 V	
T 3	HR - OM	2 V	0 V	
T 4	Solo - OM	2 V	0 V	
T 5	Sinus - UM	2 V	0 V	
T 6	Sinus - OM	2 V	0 V	100
T 7	Piano	2 V	0 V	12345

Tabelle 8



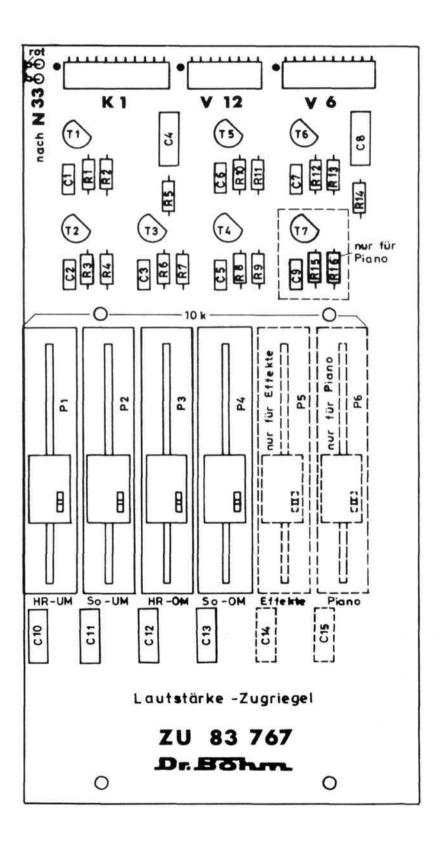

P.11. Sinus - Obermanual

Wenn die Sinus-Zugriegel nicht arbeiten, so kann der Fehler auch an den Platinen EK 83 711 sowie an der Platine ZU 83 767 liegen. Vor der Überprüfung der Sinus-Zugriegel müssen also die EK-Platinen bzw. die ZU-Platine einwandfrei funktionieren. Gegebenenfalls müssen erst Kap. P.8. bzw. P.10. überarbeitet werden.

Tonverfolgung der 16' Fußlage auf Platine SI 83 764

Die anderen Fußlagen können analog dazu abgehört werden. Ab Nr. 1.4. für alle Fußlagen identisch

- Abhörleitung in Federleiste V 7, Pin 4 einstecken, Abschirmung an Schwenkrahmen ()
- 1.2. Freies Ende der Abhörleitung an Federleiste T 20, Pin 1 halten und Klaviaturtaste im OM drücken. Es muß ein Tonsignal zu hören sein () Kein Tonsignal: Flachkabel T 20, Federleiste T 20, Leiterbahnkurzschluß bzw. -unterbrechung, EK-Platinen.

Tonsignal vorhanden: weiter bei 1.3.

Tonsignal vorhanden: weiter bei 1.4.

- 1.4. Abhörleitung an die mit einem Stern gekennzeichnete Seite des Widerstandes R 29 (Bild P. 29.) halten, Klaviaturtaste im OM drücken, Zugriegel 16' und Zugriegel Gesamtlautstärke ziehen () Kein Tonsignal: Zugriegelpoti P 11 zerstört, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß. Tonsignal vorhanden: weiter bei 1.5.
- 1.5. Abhörleitung an Federleiste K 2, Pin 6 halten und Klaviaturtaste im OM drücken () Kein Tonsignal: IC 32/1 eventuell zerstört, Betriebsspannung ± 15 V fehlt, IC-Fassung, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß.

2. Keine Funktion der Steckkarte Solo 1.

Die Überprüfung von Solo 2 und Solo 3 erfolgt analog.

2.1. Spannungsmessung am Transistor T 1 der Steckkarte Solo 1 (Steckkarte eingesteckt)
Meßbereich: 5 DCV
Rote Meßleitung an Schwenkrahmen, schwarze Meßleitung an die zum Transistor zeigende Seite des Widerstandes R 5 halten . . . 2 V . . . () Fehler: Drahtbrücke neben C 9 auf Platine SI 83 764 vergessen, Leiterbahnunterbrechung bzw.-kurzschluß.

 Stecker K 7 aus Platine KL 83 751 herausziehen, falls Platine schon angeschlossen ()

- Prüfleitung (hergestellt nach Bild 54 der Anleitung 67 143) laut Kap. 11, Nr. 10.18 an N 2 des Netzteils klemmen. Die andere Seite der Prüfleitung an Pin 3 vom Stecker K 7 klemmen.
- 2.4. Rote Meßleitung an Schwenkrahmen, schwarze Meßleitung wie unter Nr. 2.1. an den Widerstand halten 0 V () Fehler: Verbindungsleitung vom Stecker K 7 nach K 2, Widerstand R 6, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß.

Tonsignal vorhanden und trotzdem keine Sinus-Solo-Funktion: weiter bei Kap. P 16, Nr. 5

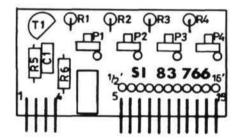


Bild P. 30. Positionsplan SI 83 766

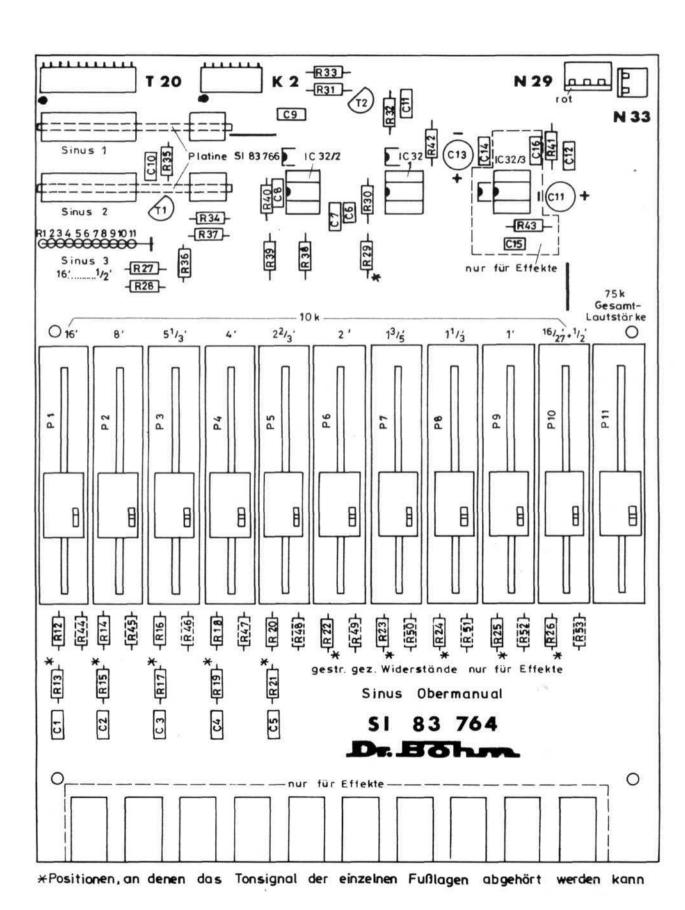


Bild P. 29. Positionsplan SI 83 764

P.12. Sinus - Untermanual

Wenn die Sinus-Zugriegel nicht arbeiten, so kann der Fehler auch an den Platinen EK 83 711 sowie an der Platine ZU 83 767 liegen. Vor der Überprüfung der Sinus-Zugriegel müssen also die EK-Platinen bzw. die ZU-Platine einwandfrei funktionieren. Gegebenenfalls müssen erst Kap. P.8. bzw. P.10. überarbeitet werden.

Tonverfolgung der 16' Fußlage auf Platine SI 83 765

Die anderen Fußlagen können analog dazu abgehört werden. Ab Nr. 1.4. für alle Fußlagen identisch.

- Abhörleitung in Federleiste V 7, Pin 4 einstecken, Abschirmung an Schwenkrahmen ()
- 1.2. Freies Ende der Abhörleitung an Federleiste T 19, Pin 1 halten und Klaviaturtaste im UM drücken. Es muß ein Tonsignal zu hören sein () Kein Tonsignal: Flachkabel T 19, Federleiste T 19, Leiterbahnkurzschluß bzw. -unterbrechung, EK-Platinen.

Tonsignal vorhanden: weiter bei 1.3.

- 1.4. Abhörleitung an die mit einem Stern gekennzeichnete Seite des Widerstandes R 13 (Bild P. 31) halten, Klaviaturtaste im UM drücken, Zugriegel 16' und Zugriegel Gesamtlautstärke ziehen () Kein Tonsignal: Zugriegelpoti P 7 zerstört, Leiterbahnunterbrechung bzw.-kurzschluß. Tonsignal vorhanden: weiter bei 1.5.
- 1.5. Abhörleitung an Federleiste K 3, Pin 4 halten und Klaviaturtaste im UM drücken () Kein Tonsignal: IC 32/1 eventuell zerstört, Betriebsspannung ± 15 V fehlt, IC-Fassung, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß.

Keine Funktion der Steckkarte Solo 1. Die Überprüfung von Solo 2 erfolgt analog.

- 2.1. Spannungsmessung am Transistor T 1 der Steckkarte Solo 1 (Steckkarte eingesteckt)
 Meßbereich: 5 DCV
 Rote Meßleitung an Schwenkrahmen, schwarze Meßleitung an die zum Transistor zeigende Seite des Widerstandes R 5 halten . . 2 V . () Fehler: Drahtbrücke neben Stecker K 3 auf Platine SI 83 765 vergessen, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß.
- 2.2. Stecker K 5 aus Platine KL 83 753 herausziehen, falls Platine schon angeschlossen ()

- Prüfleitung (hergestellt nach Bild 54 der Anleitung 67 143) laut Kap. 11, Nr. 10.18 an N 2 des Netzteils klemmen. Die andere Seite der Prüfleitung an Pin 3 vom Stecker K 5 klemmen ()
- 2.4. Rote Meßleitung an Schwenkrahmen, schwarze Meßleitung wie unter Nr. 2.1. an den Widerstand halten 0 V () Fehler: Verbindungsleitung vom Stecker K 5 nach K 3, Widerstand R 6, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß.

Tonsignal vorhanden und trotzdem keine Sinus-Solo-Funktion: weiter bei Kap. P.14, Nr. 5.


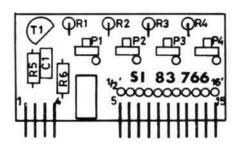


Bild P. 32. Positionsplan SI 83 766

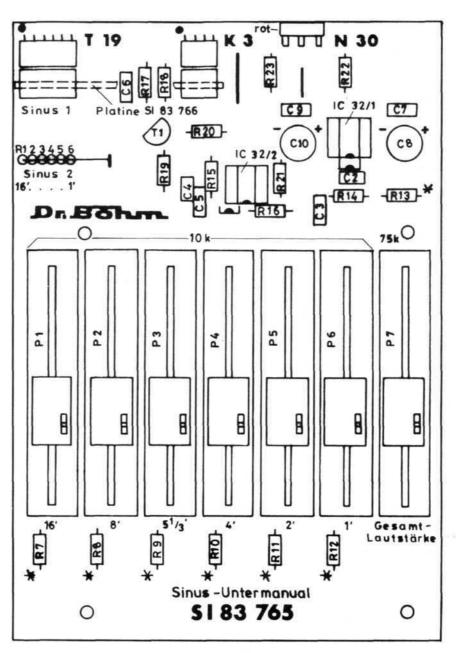

*Positionen, an denen das Tonsignal der einzelnen Fußlagen abgehört werden kann

P.13. Hauptregister - Untermanual

Wenn das HR — UM nicht arbeitet, so kann der Fehler auch an den Platinen EK 83 711 sowie an der Platine ZU 83 767 liegen. Vor Überprüfung der Platine KL 83 752 müssen also die EK-Platinen bzw. die ZU-Platine einwandfrei funktionieren. Gegebenenfalls müssen erst Kap. P.8. bzw. P.10. überarbeitet werden.

- Kein Aufleuchten der LED, wenn Registerschalter gedrückt. (Beispiel: Baß 16')
 Meßbereich: 25 DCV
 Bei den folgenden Messungen schwarze Meßleitung an Schwenkrahmen.
- Rote Meßleitung an Drahtbügel + 15 V der Platine KL 83 756 (Bild P. 33.) 15 V () Fehler: Netzkabel N 27' vergessen, Netzteil, schlechte Lötstelle an Drahtbügel.
- 1.2. Rote Meßleitung an Drahtbügel E der Gruppe Baß 16' halten und Registerschalter Baß 16' einschalten 0 → ca. 5,5 V () Fehler: Diode D 1 zerstört bzw. verkehrt herum eingelötet, Registerschalter, fehlende Spannung von ca. 6,2 V am Stecker N 27' bzw. am Registerschalter, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß.
- 1.3. Rote Meßleitung an Drahtbügel LED der Gruppe Baß 16' halten und Registerschalter Baß 16' einschalten . . . ca. 9 V → ca. 8,5 V . . . () Fehler: IC 9, IC-Fassung, Widerstand R 4, LED zerstört bzw. verdreht an den Lötstiften angelötet, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß.
- Bei eingeschaltetem Register erklingt kein Ton (Beispiel: Baß 16')
 Meßbereich: 25 DCV

- 2.3. Rote Meßleitung an Schwenkrahmen, schwarze Meßleitung an die zum Transistor zeigende Seite des Widerstandes R 2 halten . . . 2 V . . () Fehler: Kurzschluß auf Steckkarte, Stiftkontakt nicht verlötet, T 1.

- Abhörleitung in Federleiste V 7 / Pin 4 einstecken, Abschirmung an Schwenkrahmen ()

- 2.9. Abhörleitung an Stiftkontakt 1 (Tonausgang, Bild P. 34.) halten, Registerschalter Baß 16' einschalten und Klaviaturtaste im UM drücken . . () Kein Tonsignal: T 1, Nr. 2.4. nochmals überprüfen, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß, Kurzschluß auf Sammelschiene zum IC 32. Tonsignal vorhanden: weiter bei 2.10.

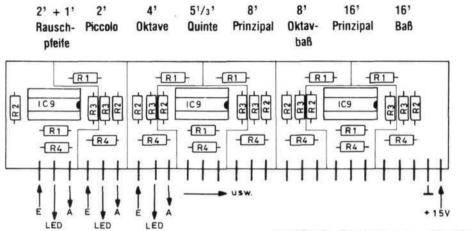


Bild P. 33. Positionsplan KL 83 756

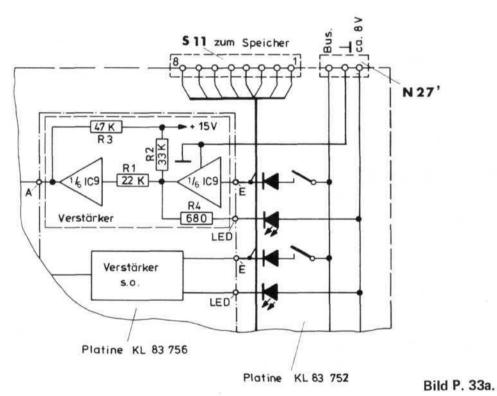


Bild P. 34. Positionsplan KL 83 760 (Steckkarte 1 ... 8)

 Kein bzw. fehlerhaftes Tonsignal bei eingeschaltetem Register Prinzipal 16', Prinzipal 8' und Oktave 4'


Die oben genannten Register werden mit einem Sägezahnsignal erzeugt. Dieses wird separat auf Platine KL 83 759 gebildet. Durch Umstecken der Steckkarten kann überprüft werden, ob an diesen oder an Platine KL 83 759 der Fehler liegt. Klingt der Ton nach dem Umstecken sauber, liegt der Fehler an der Sägezahnbildung.

Für die Überprüfung der Register-Steckkarte kann ebenfalls nach Nr. 2 vorgegangen werden. Platine KL 83 759 wird wie folgt überprüft:

- 3.1. Platine KL 83 759 aus der Fassung ziehen (
- 3.2. Abhörleitung in Federleiste V 7 /Pin 4 einstecken, Abschirmung an Schwenkrahmen ()
- 3.3. Freies Ende der Abhörleitung in Pin 3 ... 8 der zugehörigen Federleiste der Platine KL 83 759 stecken und Klaviaturtaste im UM drücken () Kein Tonsignal: Federleiste nicht verlötet, Kurzschluß auf KL 83 752. Tonsignal vorhanden: weiter bei 3,4.
- 3.4. Platine KL 83 759 wieder in Federleiste stecken und Abhörleitung an Pin 1, 7, 8 und 14 des IC 22 halten und Klaviaturtaste im UM drücken () Kein Tonsignal: IC 22, IC-Fassung. Tonsignal vorhanden: weiter bei 3.5.

- Abhörleitung an Stiftkontakt 9, 10 bzw. 11 halten und Klaviaturtaste im UM drücken () Kein Tonsignal: Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß, Bestückungsfehler.
- Knackgeräusche im Lautsprecher bei ausgeschalteten Registern und mehreren gedrückten Klaviaturtasten

Treten beim Drücken mehrerer Klaviaturtasten und ausgeschalteten Registerschaltern Knack-bzw. Kratzgeräusche auf, so kommt dieses von einem oder mehreren Transistoren der Register-Steckkarten. Um den fehlerhaften Transistor zu finden, muß eine Steckkarte nach der anderen herausgezogen werden. Sind die Knackgeräusche nach der zuletzt herausgezogenen Steckkarte nicht mehr zu hören, so muß der Transistor dieser Steckkarte ausgewechselt werden. Es dürfen grundsätzlich nur Transistoren der Type BF 245 B eingelötet werden. Tritt das Knackgeräusch trotz ausgewechseltem Transistor beim Einsetzen der Steckkarte wieder auf, stimmt vermutlich die Spannung am Transistor nicht. Um dieses zu überprüfen, muß Nr. 2.1. ... 2.4. durchgearbeitet werden.

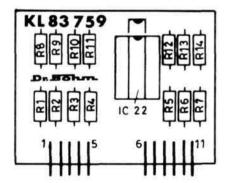

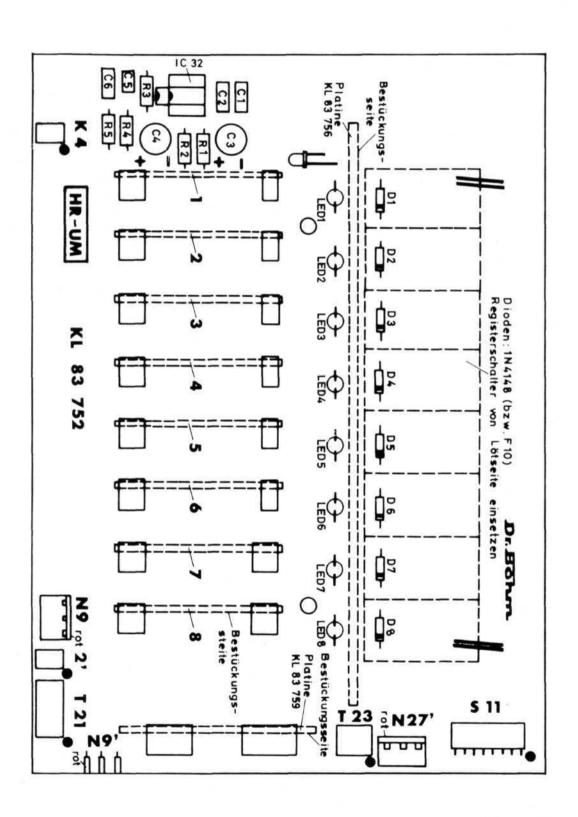


Bild P. 36. Positionsplan KL 83 752

P.14. Soloregister - Untermanual

Die Überprüfung der Registerschalter Fagott 16' ... Inkaflöte 4' erfolgt nach den gleichen Punkten des Kapitels P.13. wie das Hauptregister – Untermanual.

Das Tonsignal von den EK-Platinen gelangt über die Federleiste T 21 und T 23 (KL 83 752) auf T 23' der Platine KL 83 753.

Über die Federleiste K 5 / Pin 1 wird das Tonsignal zur Platine ZU 83 767 geführt.

- Überprüfung der LED's: Kap. P.13, Nr. 1

- 4. Knackgeräusche: Kap. P.13, Nr. 4 ()

5. Keine Sinus-Solo-Register

Mit den beiden Registerschaltern Sinus 1 und Sinus 2 wird eine Steuerspannung erzeugt, die über Federleiste K 5 zur Sinus-Zugriegel-Platine SI 83 765 geführt wird.

Voraussetzung ist, daß die Sinus-Zugriegel laut Kap. P.12, Nr. 2 überprüft wurden.

- 5.2. Schwarze Meßleitung an Schwenkrahmen, rote Meßleitung an Federleiste K 5, Pin 2 bzw. Pin 3 halten und Registerschalter Sinus 2 bzw. Sinus 1 einschalten 0 → ca. 13 V () Fehler: R 1, R 2, C 1, C 3, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß zwischen KL 83 753 und Federleiste K 5.
- 5.3. Rote Meßleitung an Schwenkrahmen, schwarze Meßleitung an die zum C 7 zeigende Seite des Widerstandes R 10 halten und Schalter Sinus 1 bzw. Sinus 2 einschalten . . 2 V → 0 V () Fehler: D 7, D 8, T 1, Bestückungsfehler.
- 5.4. Abhörleitung in Federleiste V 7, Pin 4 einstecken, Abschirmung an Schwenkrahmen ()

6. Verzerrungen einzelner Soloregister

Treten in der obersten Oktave der Klaviatur beim Drücken eines Akkordes Verzerrungen auf, so kann auf der entsprechenden Soloregister-Steckkarte an Position R 3 zum vorhandenen Widerstand 3M3 ein Widerstand 5M6 parallel geschaltet werden. Reicht diese Änderung noch nicht aus, kann zusätzlich an Position R 8 ein Widerstand von ca. 10 K Ω eingelötet werden. Befindet sich an dieser Position schon ein Widerstand, kann dieser ebenfalls auf ca. 10 K Ω verkleinert werden.

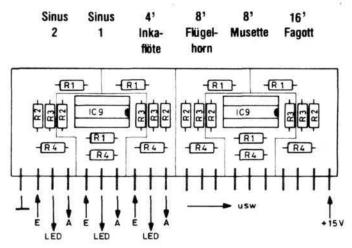


Bild P. 37. Positionsplan KL 83 757

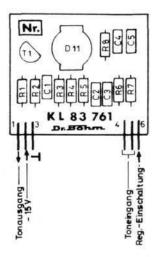


Bild P. 38. Positionsplan KL 83 761 (Steckkarte 9 ... 12)

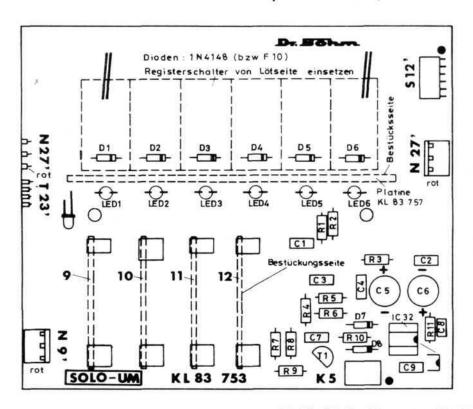


Bild P. 39. Positionsplan KL 83 753

P.15. Hauptregister Obermanual

Die Überprüfung der Registerschalter Flöte 16' ... Scharff 5fach erfolgt nach den gleichen Punkten des Kap. P.13. wie das Hauptregister Untermanual. Das Tonsignal von den EK-Platinen gelangt über die Feder-Leiste T 22 auf die Platine KL 83 750.

Über die Sammelleitung, die sämtliche Tonsignale der eingeschalteten Register führt, gelangt das Tonsignal auf die Steckkarte KL 83 758. Auf dieser Steckkarte befindet sich der IC 32, welcher das Tonsignal verstärkt.

Über die Federleiste K 6, Pin 3 wird das Tonsignal zur Platine ZU 83 767 geführt.

- 1. Überprüfung der LED's: Kap. P.13, Nr. 1 ()

- 4. Knackgeräusche: Kap. P.13, Nr. 4 ()

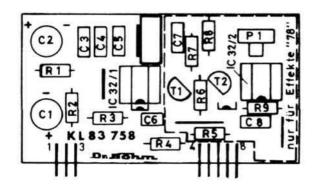


Bild P. 40 Positionsplan KL 83 758


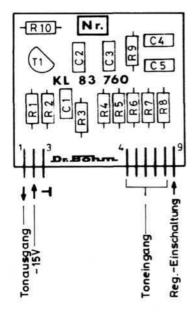


Bild P. 41. Positionsplan KL 83 760 (Steckkarte 13 ... 30)

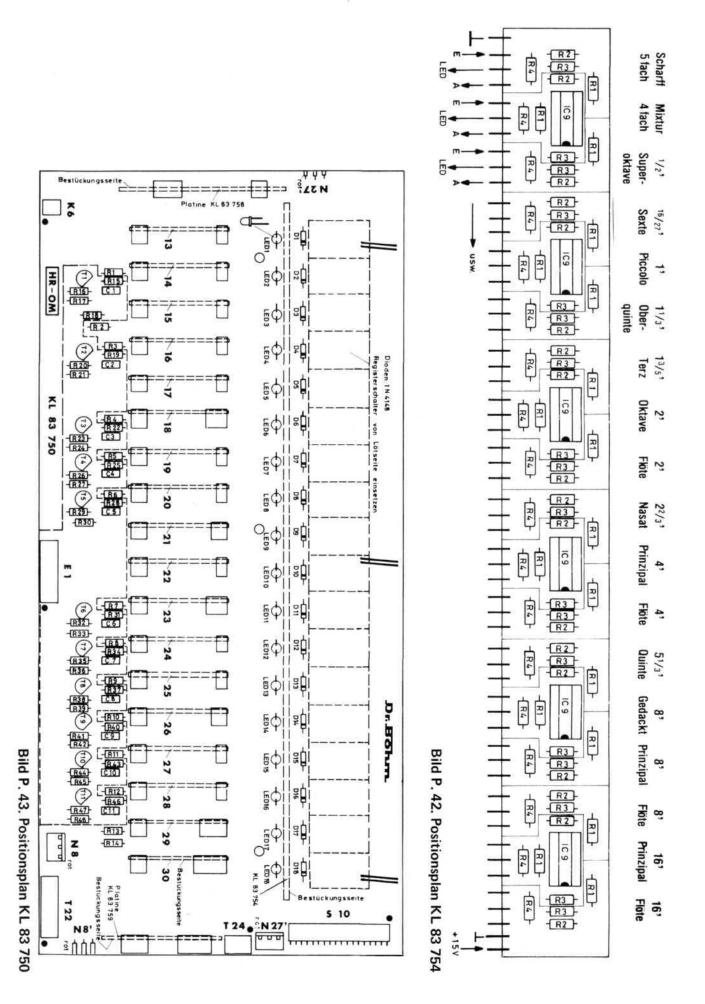

P.16. Soloregister - Obermanual

Die Überprüfung der Registerschalter Saxophon 16' ... Violine 4' erfolgt nach den gleichen Punkten des Kap. P.13. wie das Hauptregister – Untermanual.

Das Tonsignal von den EK-Platinen gelangt über die Federleiste T 22 und T 24 (KL 83 750) auf T 24' der Platine KL 83 751.

Über die Federleiste K 8, Pin 3 wird das Tonsignal zur Platine ZU 83 767 geführt.

Über die Sammelleitung, die sämtliche Tonsignale der eingeschalteten Register führt, gelangt das Tonsignal auf die Steckkarte KL 83 758. Auf dieser Steckkarte befindet sich der IC 32, welcher das Tonsignal verstärkt.


- 1. Überprüfung der LED's: Kap. P.13, Nr. 1 ()
- Überprüfung der Register Saxophon 16', Cello 8', Oboe 8' ... Violine 4': Kap. P.13, Nr. 3 . ()
 Die Sägezahnbildung erfolgt auf Steckkarte KL 83 759, welche auf KL 83 750 steckt. Über T 24', Pin 4 und 5 gelangt das Tonsignal an die obengenannten Filterkarten.
- 4. Knackgeräusche: Kap. P.13, Nr. 4 ()


5. Keine Sinus-Solo-Register

Mit den Registerschaltern Sinus 1 ... Sinus 3 wird eine Steuerspannung erzeugt, die über Federleiste K 7 zur Sinus-Zugriegel-Platine SI 83 764 geführt wird.

Voraussetzung ist, daß die Sinus-Zugriegel laut Kap. P.11, Nr. 2 überprüft wurden.

- 5.1. Überprüfung der Registerschalter Sinus 1 ... Sinus 3 laut Kap. P.13, Nr. 2.1. () Ausnahme: statt Gruppe Baß 16' → Gruppe Sinus 1 ... Sinus 3.
- 5.2. Schwarze Meßleitung an Schwenkrahmen, rote Meßleitung an Federleiste K 7, Pin 1 ... Pin 3 halten und Registerschalter Sinus 3 ... Sinus 1 einschalten 0 → ca. 13 V () Fehler: R 5 ... R 7, C 1 ... C 3, Leiterbahnunterbrechung bzw. -kurzschluß zwischen KL 83 755 und Federleiste K 7.
- 5.3. Rote Meßleitung an Schwenkrahmen, schwarze Meßleitung an die zum C 4 zeigende Seite des Widerstandes R 9 halten und Schalter Sinus 1 ... Sinus 3 einschalten . . . 2 V → 0 V . . () Fehler: D 13 ... D 15, T 1, C 4.
- Abhörleitung in Federleiste V 7, Pin 4 einstecken,
 Abschirmung an Schwenkrahmen ()

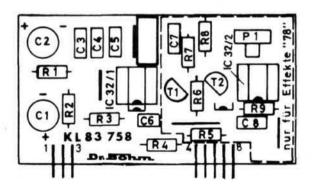

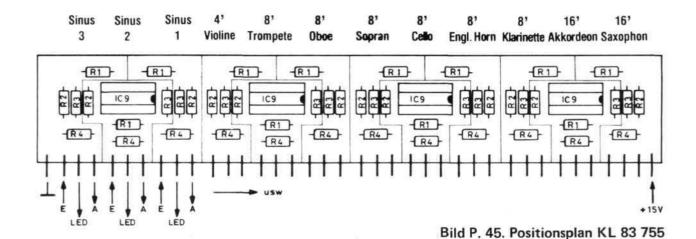

Dioden 1 N 4148 bzw. F 10 Dr. Bohm Bestückungs N27'5 T24' ስለተ ስለስለ LED8 LED9 LED5 LED 6 LED7 LED10 LEDII LED12 LED3 LED4 4 5 6 6 6 7 F Platine KL 83 758 R8 KL 83 R9 2 Bestückungs -seite D13 D14 DD 15 000 31 11 38 32 34 39 33 35 37 N 8 SOLO-OM N27 K 7. 1 R33

Bild P. 46. Positionsplan KL 83 751

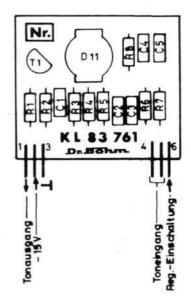


Bild P. 47. Positionsplan KL 83 761 (Steckkarte 31 ... 34, 36 ... 38)

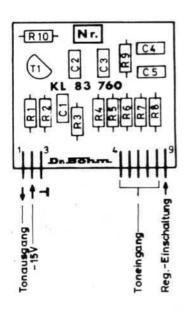


Bild P. 48. Positionsplan KL 83 760 (Steckkarte 35, 39)

P.17. Ausschaltkrachen der Orgel im Lautsprecher

Tritt beim Ausschalten der Orgel im Lautsprecher ein Krachen auf, kann der Elko 47 μF (C 11) auf Platine SV 83 694 des Stereo-Endverstärkers bis auf 10 μF verkleinert werden. Hierdurch fällt das Relais schneller ab, und die Lautsprecher werden eher vom Endverstärker getrennt.

P.18. Trafoeinstrahlungen bei Orgel ohne Unterteil

Wird der Netztrafo bei Orgeln ohne Unterteil mit ins Oberteil gesetzt, können durch diesen Brummeinstrahlungen hervorgerufen werden. Um diesem entgegenzuwirken, müssen die Kabel V 6, T 19 und N 30 entgegen Anleitung 67 143 über die Baßseite zum Vorverstärker bzw. Generator geführt werden. Hierzu müssen die Kabel eventuell verlängert werden.

Als weitere Maßnahme kann zusätzlich über den Netztrafo ein Metall- oder Alu-Gehäuse (Wandstärke mind. 1,5 mm) gesetzt werden.