

Dr. Rainer Böhm GmbH & Co.KG  
Kuhlenstraße 130/132  
Postfach 2109

D 4950 M I N D E N  
Tel.: (0571) 50450

Bauanleitung MAGIC PHASING  
für  
MD 1000XL/1030XL

Best.-Nr. 67 330  
1. Auflage

1. Checkliste - Bestückung Platine PH BO 270

Nr.	Bild	Tüte	Arbeitsgang	Stück	✓
1	4	32	Dioden einlöten. POLUNG!	14	.
2	4	..	Widerstände einlöten: 10 10k (bn-sw-or) .....	40	.
		20	100k (bn-sw-ge) .....	32	.
		15	47k (ge-vi-or) .....	14	.
		5	2k2 (rt-rt-rt) .....	10	.
		19	82k (gr-rt-or) .....	8	.
		2	820 Ohm (gr-rt-bn) .....	6	.
		8	5k6 (gn-bl-rt) .....	6	.
		26	200k (rt-sw-ge) .....	6	.
		4	1k5 (bn-gn-rt) .....	4	.
		13	33k (or-or-or) .....	4	.
		16	56k (gn-bl-or) .....	4	.
		17	62k (bl-rt-or) .....	4	.
		23	110k (bn-bn-ge) .....	4	.
		24	130k (bn-or-ge) .....	4	.
		25	180k (bn-gr-ge) .....	4	.
		28	430k (ge-or-ge) .....	4	.
		1	470 Ohm (ge-vi-bn) .....	2	.
		3	1k (bn-sw-rt) .....	2	.
		6	3k3 (or-or-rt) .....	2	.
		7	3k9 (or-ws-rt) .....	2	.
		9	6k8 (bl-gr-rt) .....	2	.
		11	15k (bn-gn-or) .....	2	.
		12	22k (rt-rt-or) .....	2	.
		14	39k (or-ws-or) .....	2	.
		18	75k (vi-gn-or) .....	2	.
		27	330k (or-or-ge) .....	2	.
3	4	31	IC-Fassungen einlöten: 16 pol. .... 14 pol. .... 8 pol. ....	7 13 4	.
4	1	29	Isolierperlen auf die Anschlußbeine der Widerstände 100 Ohm (bn-sw-bn) schieben, Widerstände an den mit $\Delta$ gekennzeichneten Positionen in die Platine stecken und festlöten .....	10	.

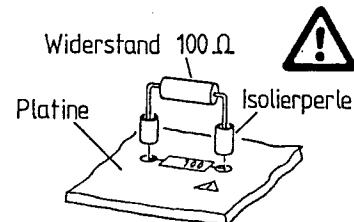


Bild 1

Nr.	Bild	Tüte	Arbeitsgang	Stück	✓
5	4	..	Keramik-Kondensatoren einlöten: 16 470p (471) ..... 17 820p (821) ..... 18 100n (104) .....	4 20 14	.
6	4	3	FKC-Kondensatoren 150p einlöten .....	12	.
7	4	..	Kondensatoren einlöten: 4 1n ..... 5 2n2 ..... 6 3n3 ..... 7 4n7 ..... 8 6n8 ..... 9 22n ..... 11 47n ..... 12 $\mu$ 1 ..... 13 $\mu$ 15 ..... 14 $\mu$ 22 ..... 15 $\mu$ 33 .....	2 2 2 4 2 2 2 2 6 6 2	.
8	4	6	Parallele Stiftwannen einlöten: 5 pol. ..... 2 pol. .....	1 1	.
9	4	1	Stehende Trimmopotis 4k7 einlöten .....	8	.
10	4	..	Stehende Elkos einlöten. POLUNG! 19 1 $\mu$ ..... 1 2 $\mu$ 2 ..... 2 10 $\mu$ ..... 3 47 $\mu$ ..... 4 100 $\mu$ .....	6 6 7 6 14	.
12	2	5	Anschlußbeine des IC 16 (7912) im Abstand von 3mm zum IC-Gehäuse rechtwinklig abbiegen .....	1	.
13	2	5	IC 16 und Platine mit Schrauben M3x8, Zahnscheibe und Mutter M3 so verschrauben, daß die IC-Anschlußbeine in den zugehörigen Bohrungen der Platine stecken .....	1	.
14	..	..	IC-Anschlußbeine mit der Platine verlöten .....	3	.
15	3	23	13pol. Stiftleiste in die Platine stecken und mit 2 Schrauben M2,5x10 und Muttern M2,5 fest-schrauben .....	2	.
16	..	..	Stiftleisten festlöten .....	2	.
17	4	..	<u>Sichtkontrolle</u> Sämtliche Bauteile auf der Platine auf richtigen Wert und richtige Polung (Dioden, Tantal-Kondensatoren, Elkos) Überprüfen und mit dem Bild vergleichen ..... Sämtliche Lötstellen auf Qualität und kurz abgeschnittene Anschlußenden überprüfen .....	..	.
18	4	30	MOS-ICs einsetzen. Achtung: Hinweis im Kap. 13 der Anleitung 67 237 beachten. 4011 14pol. .... 4053 16pol. .... 4066 14pol. .... 5532 8pol. .... LM 324 14pol. .... TDA 1022 16pol. .....	6 1 2 4 5 6	.

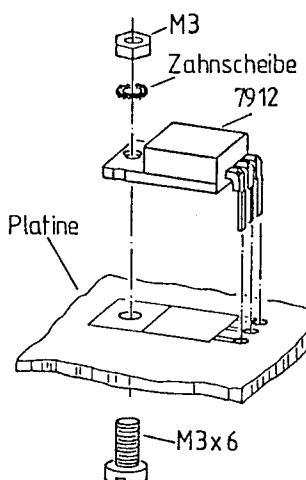


Bild 2

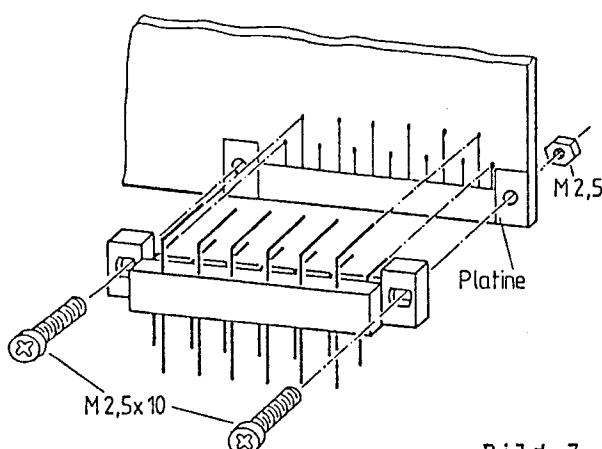


Bild 3

2. Checkliste - Kabelüberprüfung und Verdrahtung

Nr.	Bild	Tüte	Arbeitsgang	Stück	✓
	5	..	Konfektionierte Flachbandkabel ausmessen, mit der Abbildung vergleichen und zugehörige Eti-ketten auf die Steckverbinder aufkleben .....	2	.

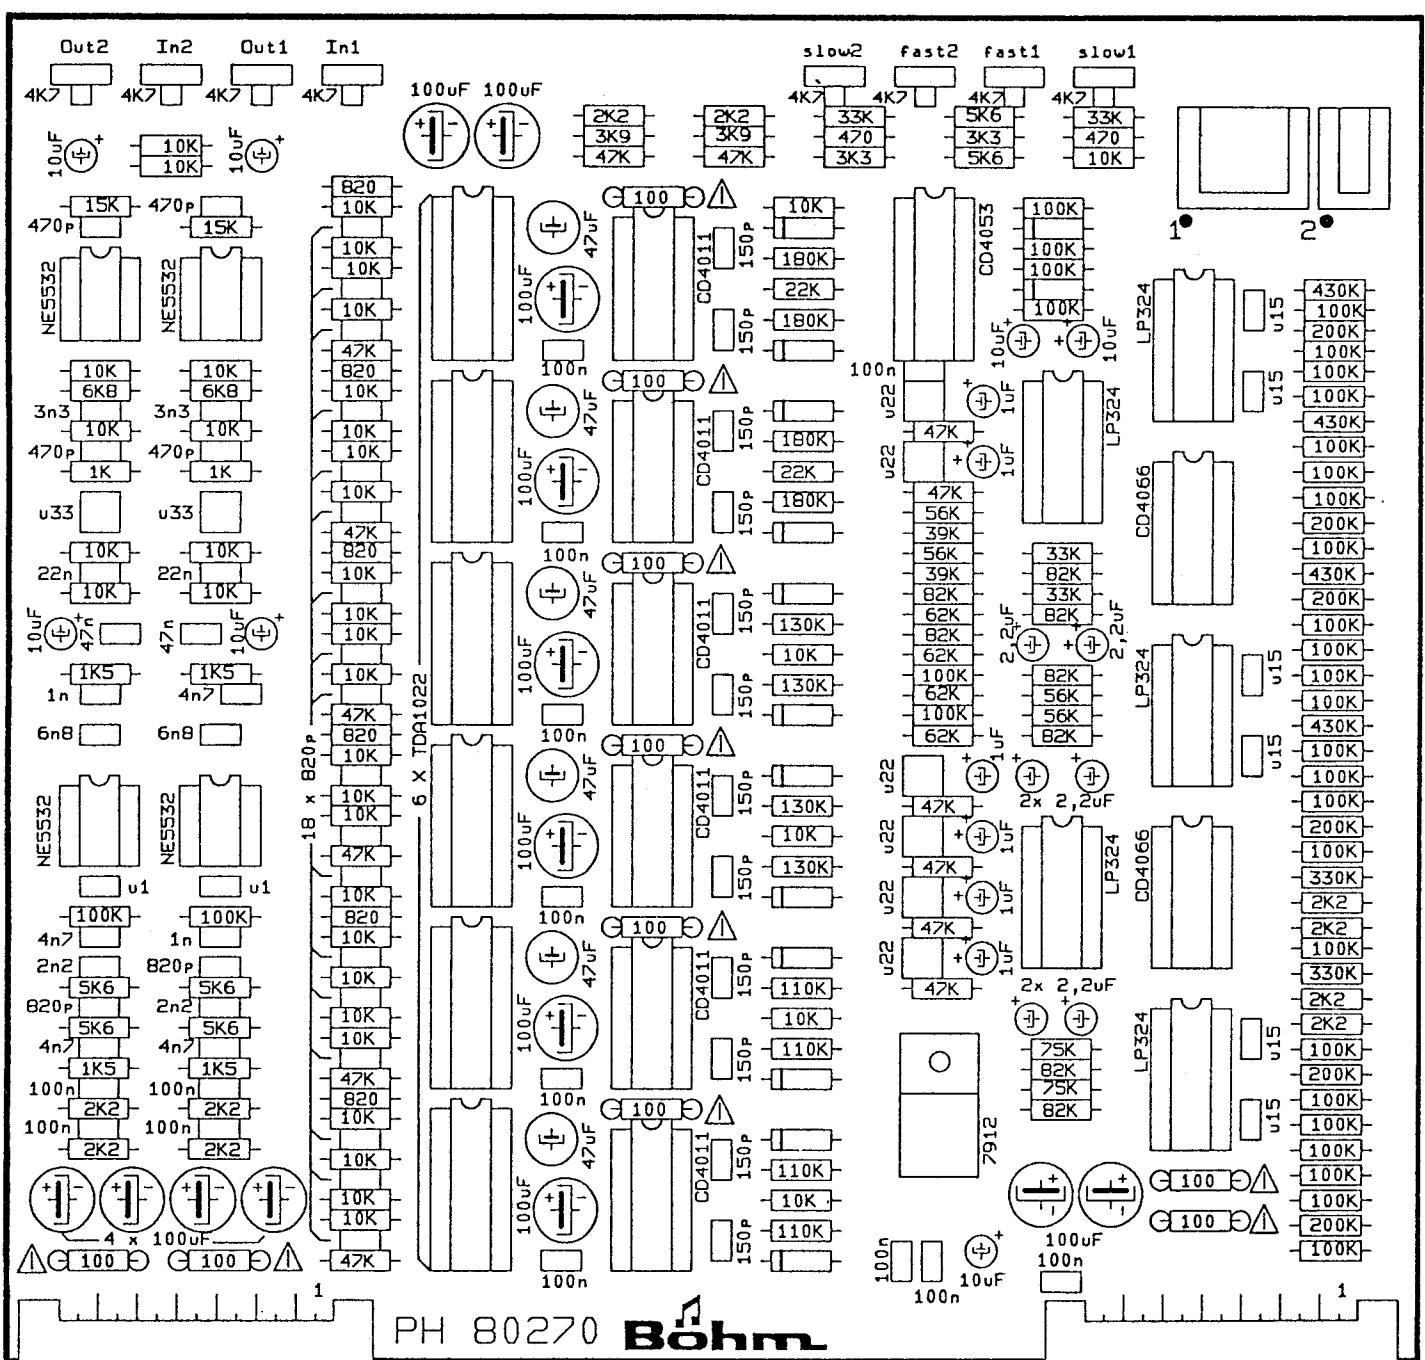


Bild 4

Kabel	Länge in cm	Etikett	✓
Zpol. Spol. *)	10 10	2 1	.

\*) mit Abschirmung

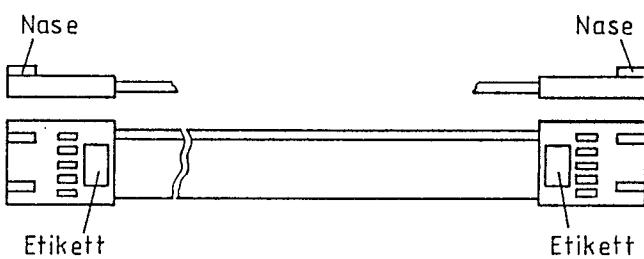


Bild 5

### 3. Checkliste - Nachbestückung des Moduleinschubes

Arbeitsgänge 1 ... 11 entfallen, wenn bei Aufbau des Magic Sinus an Pos. 8 des Modul-Einschubes schon ein Spannungsregler und die Führungsschienen bestückt wurden.

Nr.	Bild	Tüte	Arbeitsgang	Stück	✓
1	..	..	Steckkarten aus dem Moduleinschub herausziehen und Moduleinschub von der Bodenplatte abschrauben .....	..	.
2	6	21	13pol. Federleisten in die Platine BUS 80 093 stecken und mit Schrauben M3x12 und Muttern M3 festschrauben .....	2	.
3	..	..	Federleisten festlöten .....	2	.
4	7	22	Führungsschienen unter Beachtung der Position und Lage zu den Federleisten in die Modulschienen eindrücken .....	2	.
5	8	2	Anschlußbeine des Tantal-Kondensators 10µ (106) auf 5mm Länge kürzen und von der Leiterbahnseite an Position 8 auf die Platine NT 80 102 löten. POLUNG! .....	2	.
6	9	21	Anschlußbeine des IC 202 (78 T 05) im Abstand von 3mm zum IC-Gehäuse rechtwinklig abbiegen ..	1	.
7	9	22	IC 202, Kühlkörper und Platine NT 80 102 mit Schraube M3x12, Zahnscheibe und Mutter M3 an Position 8 so verschrauben, daß die IC-Anschlußbeine in den zugehörigen Bohrungen der Platine stecken .....	1	.
8	..	..	IC-Anschlußbeine mit der Platine verlöten .....	3	.
9	8	21	10cm lange, dicke Einzellitze gemäß Bild auf der Leiterbahn NT 80 102 an Position 8 und an den daruntersitzenden Lötstift der Platine BUS 80 093 löten .....	1	.
10	..	..	Moduleinschub auf der Bodenplatte wieder festschrauben .....	..	.
11	..	..	Alle zuvor herausgezogenen Steckkarten an den zugehörigen Positionen wieder in den Moduleinschub einstecken .....	..	.
12	10	..	Trimmopotis auf Platine PH 80 270 gemäß Bild einstellen .....	3	.
13	..	..	Platine PH 80 270 an der neubestückten Position in den Moduleinschub stecken .....	1	.
14	..	..	Kabel 1 und 2 in zugehörige Stiftwannen 1 und 2 der Platine PH 80 270 einstecken, zur Platine SI 80 321 verlegen und in Stiftwanne 1 und 2 einstecken .....	2	.

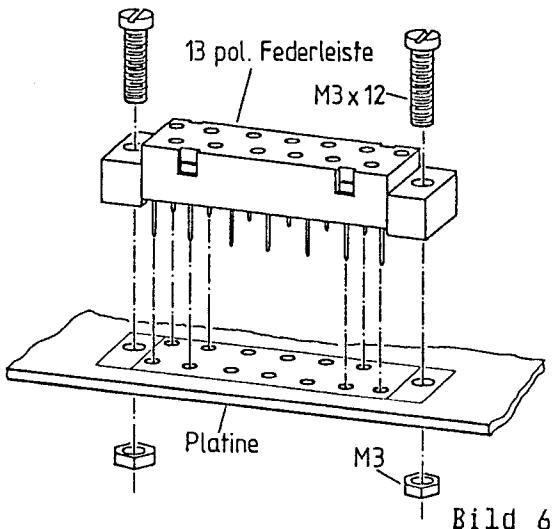


Bild 6

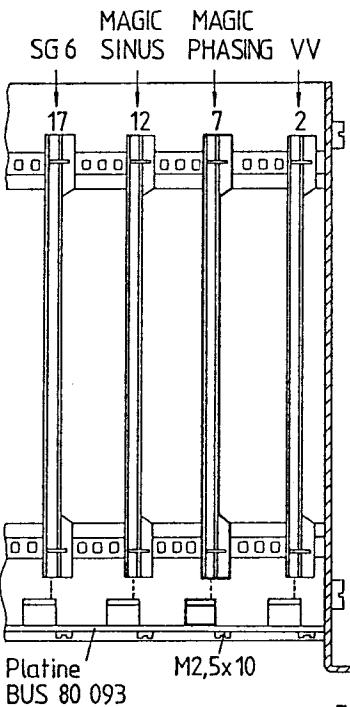


Bild 7

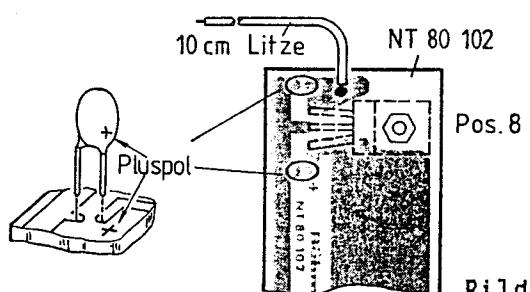


Bild 8

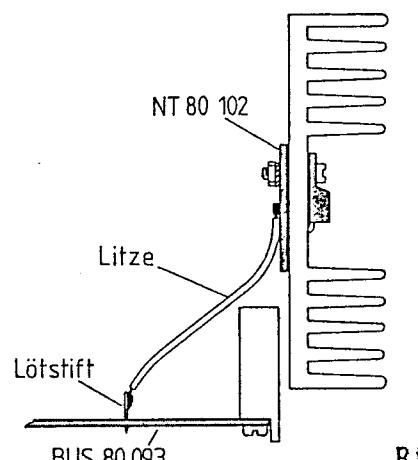


Bild 9


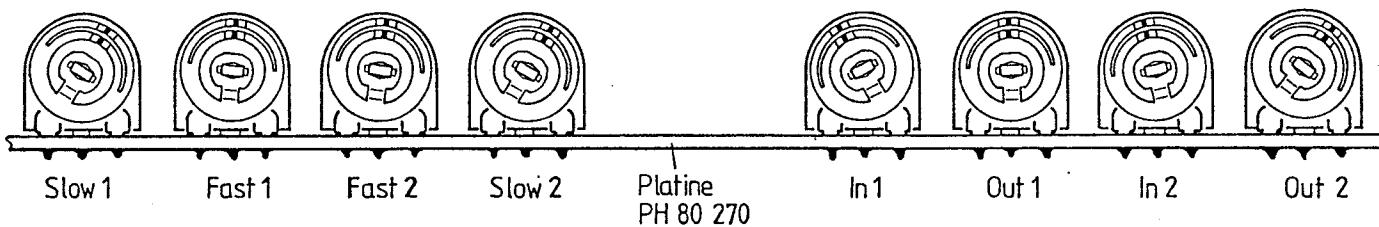


Bild 10

## 4. Checkliste - Inbetriebnahme MAGIC PHASING

Nr.	Bild	Tüte	Arbeitsgang	Stück	✓
1	..	..	In der Selector-Anwahl den Taster "Obermanual" drücken .....	1	.
2	11	..	Taster "Phasing 1" einmal drücken (LED leuchtet). Bei gedrückter Klaviatur-Taste im Obermanual ist ein langsam "schwebender" Ton zu hören	1	.
3	..	..	Fußschweller bei gedrückter Klaviatur-Taste nun nach links kippen. Die Schwebung wird "schnell". Nochmaliges nach Linkskippen des Schwellers bedeutet wieder "langsame Schwebung" .....	1	.
4	11	..	Taster "Druck" einmal drücken (obere LED leuchtet) .....	1	.
			<u>Hinweis:</u> Die von der Taste "Druck" auszuführende Funktion erfolgt nur bei eingebautem "After-Touch".		
			Bei normalem Spiel auf der Klaviatur ist je nach Einstellung ein langsam oder schnell schwebender Ton zu hören .....	..	.
			Wird nun die Klaviaturtaste weiter heruntergedrückt, erfolgt eine Umschaltung der Geschwindigkeit: vorher "langsam" ---> nachher "schnell" ..... vorher "schnell" ---> nachher "langsam" .....	..	.
5	10	..	Wenn die vorgegebene Trimmstelleinstellung für den "MAGIC-PHASING" nicht gefällt, kann diese wie folgt verändern:  <u>Rotor 1</u> Lautstärkeangleichung: Poti "Out 1" ..... langsam: Poti "slow 1" ..... schnell: Poti "fast 1" .....	..	.
			<u>Rotor 2</u> Lautstärkeangleichung: Poti "Out 2" ..... langsam: Poti "slow 2" ..... schnell: Poti "fast 2" .....	..	.
			<u>Hinweis:</u> Die Potis "In 1" und "In 2" sollten ganz aufgeregelt sein, um einen größtmöglichen Störspannungsabstand zu erreichen.		
6	11	..	Taster "Phasing 1" noch einmal drücken (LED aus) .....	1	.
7	..	..	<u>Untermanual</u>  Obige Überprüfungen auch für das Untermanual durchführen. Dabei Taster "Phasing 2" drücken ..	..	.
			<u>Hinweis:</u> Bei "Phasing 2" kann durch Rechtskippen des Fußschwellers die Phasing-Geschwindigkeit umgeschaltet werden.		
8	..	..	<u>Nur bei vorhandenem Pedal</u>  Obige Überprüfungen auch für das Pedal durchführen. Dabei Taster "Phasing 3" drücken ..	..	.
9	..	..	Hiermit ist die Inbetriebnahme "MAGIC PHASING" abgeschlossen .....	..	.

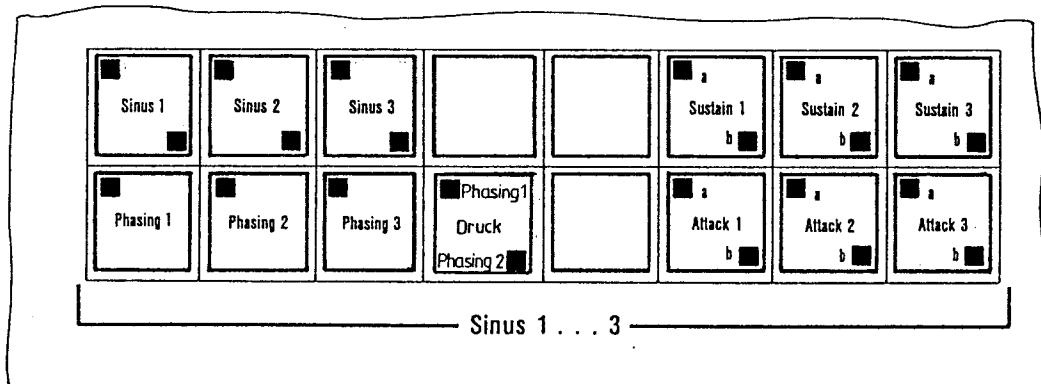

### 5. Variationen

Falls nach Einbau des "MAGIC-PHASING" die Orgel brummt, so kann folgende Ergänzung auf der Netzteilplatine NT 80 090 vorgenommen werden:

Die im Bild 12 gezeigten Elkos 2200 $\mu$  werden durch neue Elkos 4700 $\mu$ /25V ersetzt. Dazu müssen die vorhandenen Elkos 2200 $\mu$  ausgelötet werden.

Gleichzeitig muß an den im Bild gezeigten Positionen die Sicherung 1A durch je eine Sicherung 1,6A/T ersetzt werden.

Das Material liegt nicht im Bausatz und kann unter folgenden Best.-Nr. bezogen werden:

2x Elko 4700 $\mu$ /25V: Best.-Nr. 82 729

2x Sicherung 1,6A/T: Best.-Nr. 85 820




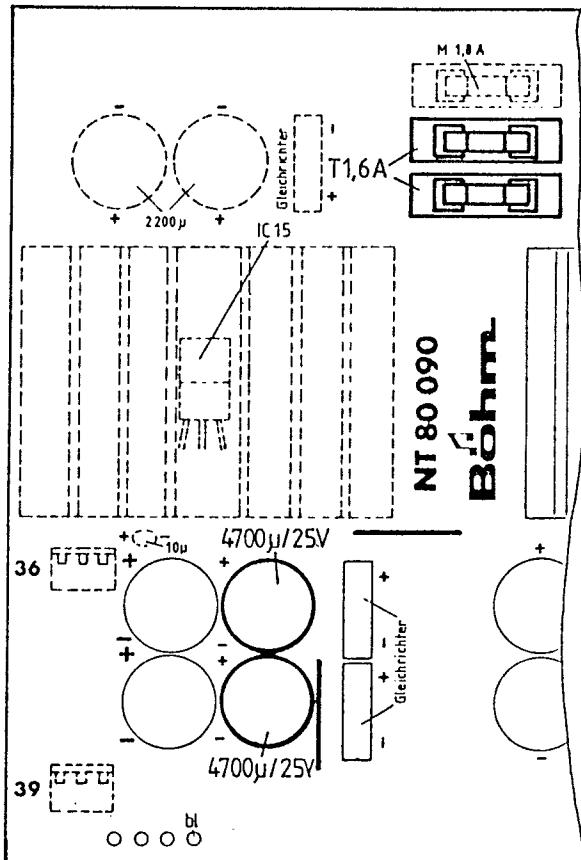



Bild 12


### TÜTENVERZEICHNIS "MAGIC PHASING"

Tüte	Artikel		
1	Widerstand 470 Ohm + Trimmst. 4k7	+ Elko 2 $\mu$ 2	
2	Widerstand 820 Ohm + Tantal-Kond. 10 $\mu$	+ Elko 10 $\mu$	
3	Widerstand 1k + Kondensator 150p	+ Elko 47 $\mu$	
4	Widerstand 1k5 + Kondensator 1n	+ Elko 100 $\mu$	
5	Widerstand 2k2 + Kondensator 2n2	+ IC 16 (7912) + Schraube M3x8	
6	Widerstand 3k3 + Kondensator 3n3	+ Stiftwannen	
7	Widerstand 3k9 + Kondensator 4n7		
8	Widerstand 5k6 + Kondensator 6n8		
9	Widerstand 6k8 + Kondensator 22n		
10	Widerstand 10k		
11	Widerstand 15k + Kondensator 47n		
12	Widerstand 22k + Kondensator $\mu$ 1		
13	Widerstand 33k + Kondensator $\mu$ 15		
14	Widerstand 39k + Kondensator $\mu$ 22		
15	Widerstand 47k + Kondensator $\mu$ 33		
16	Widerstand 56k + Keramik-Kond. 470p		
17	Widerstand 62k + Keramik-Kond. 820p		
18	Widerstand 75k + Keramik-Kond. 100n		
19	Widerstand 82k + Elko 1 $\mu$		
20	Widerstand 100k		
21	IC 202 (78 T 05) + Litze + Federleiste		
22	Führungsschiene + Schraube M3x12 + Mutter M3 + Zahnscheibe		
23	Widerstand 110k + Stiftleiste		
24	Widerstand 130k		
25	Widerstand 180k		
26	Widerstand 200k		
27	Widerstand 330k		
28	Widerstand 430k		
29	Widerstand 100 Ohm + Isolierperle		
30	ICs		
31	IC-Fassungen		
32	Dioden 1 N 4148 + Lötzinn		
33	Schraube M2,5x10 + Mutter M2,5		

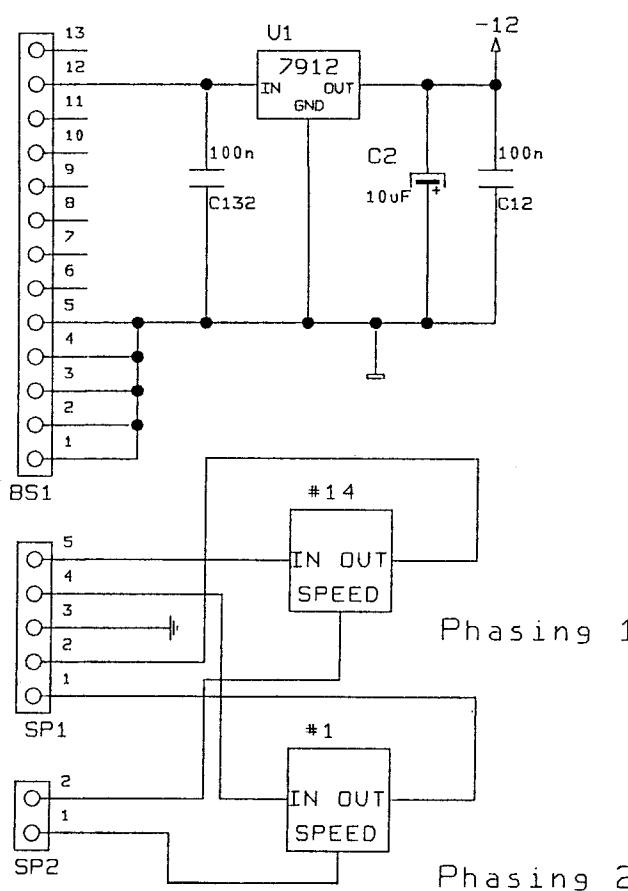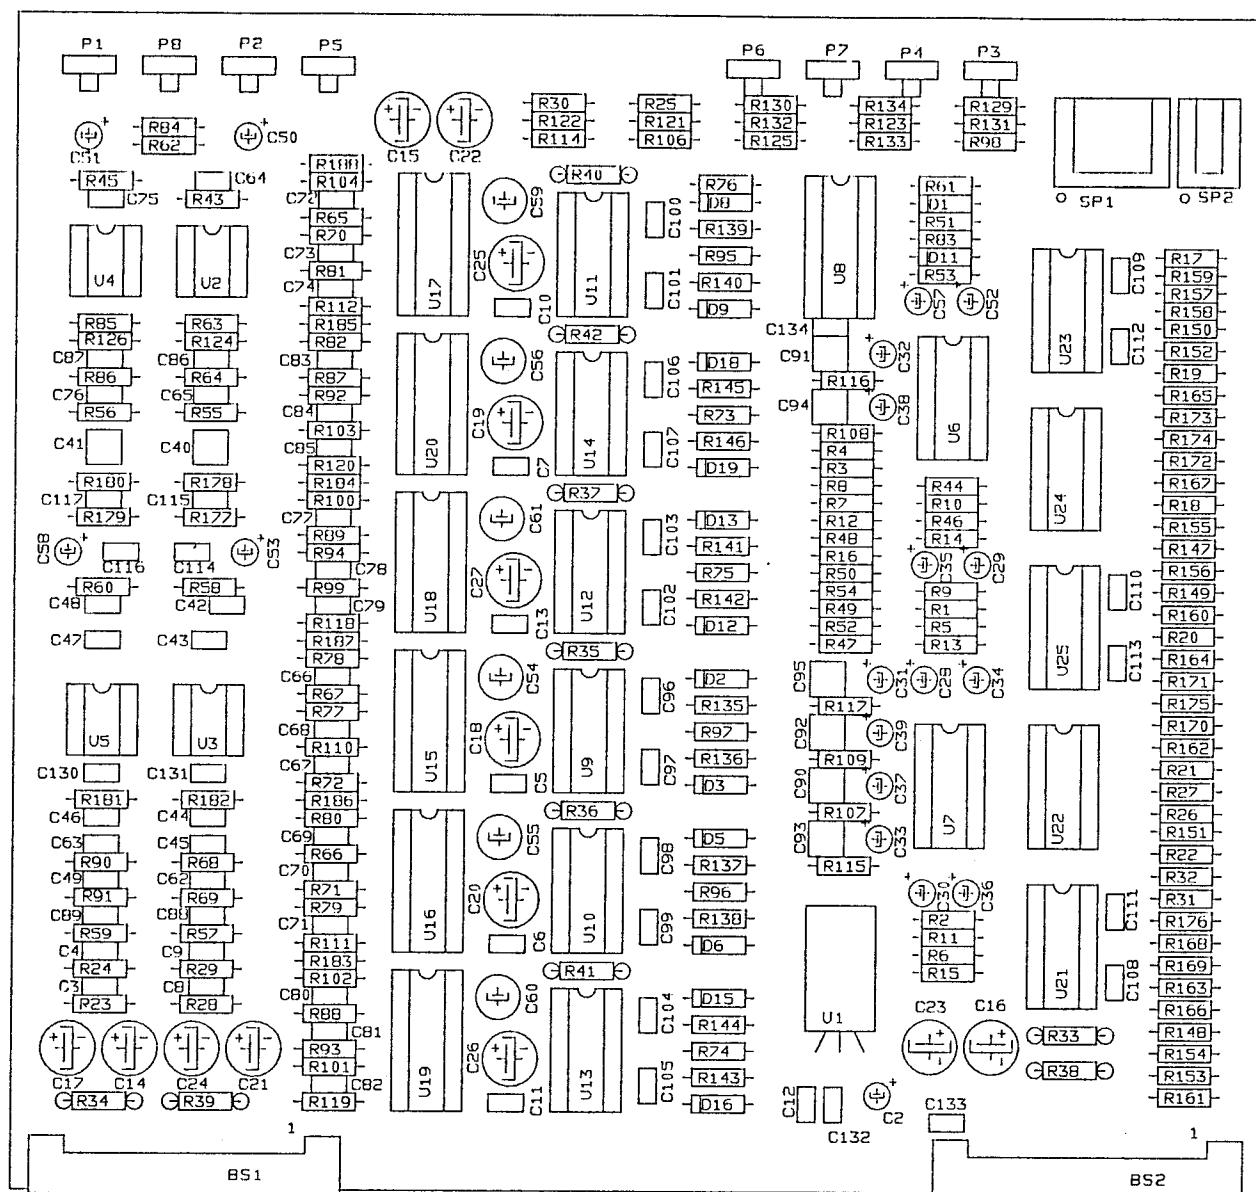

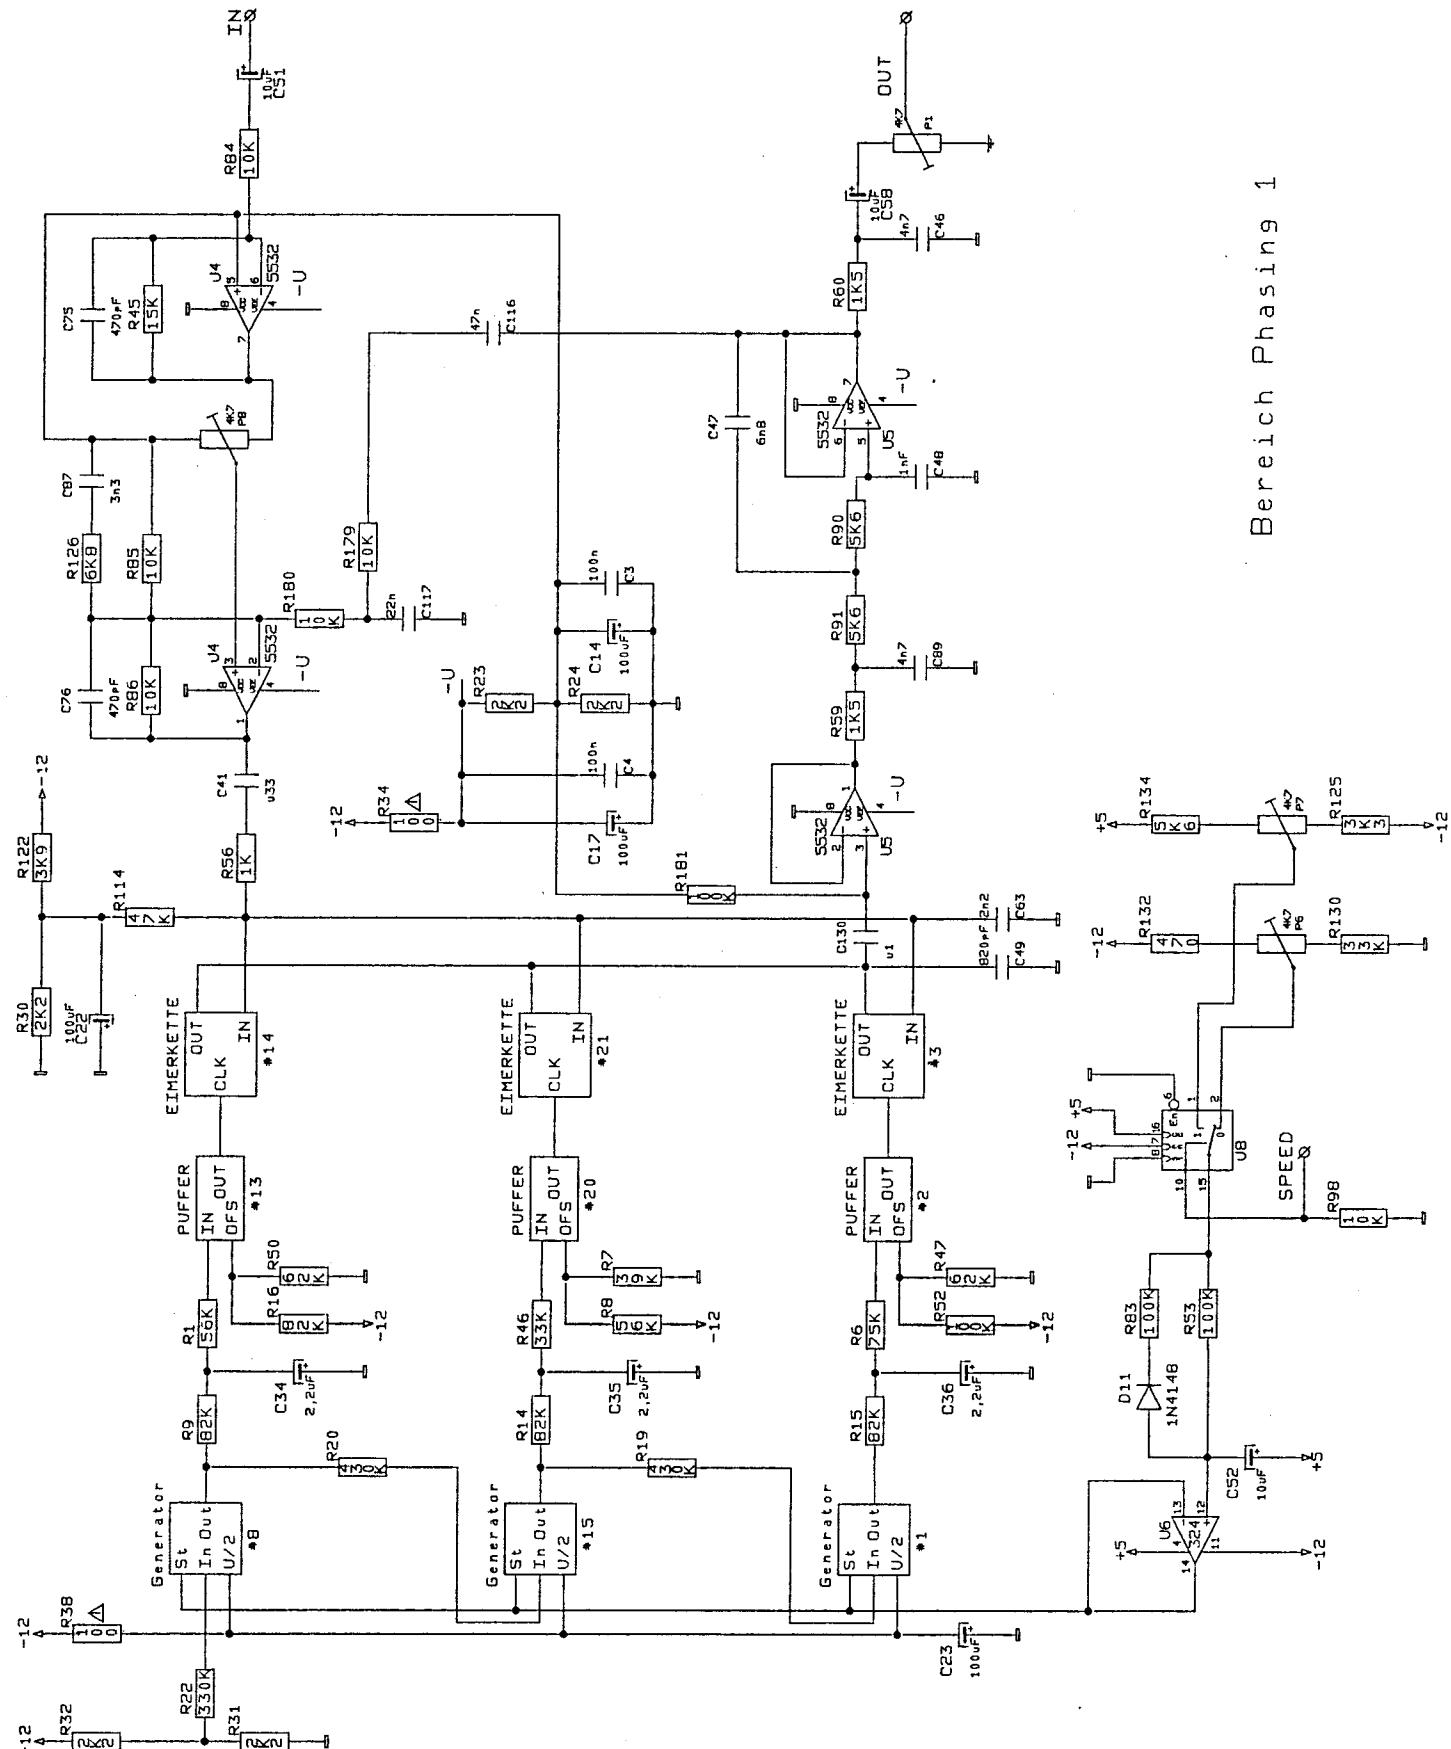


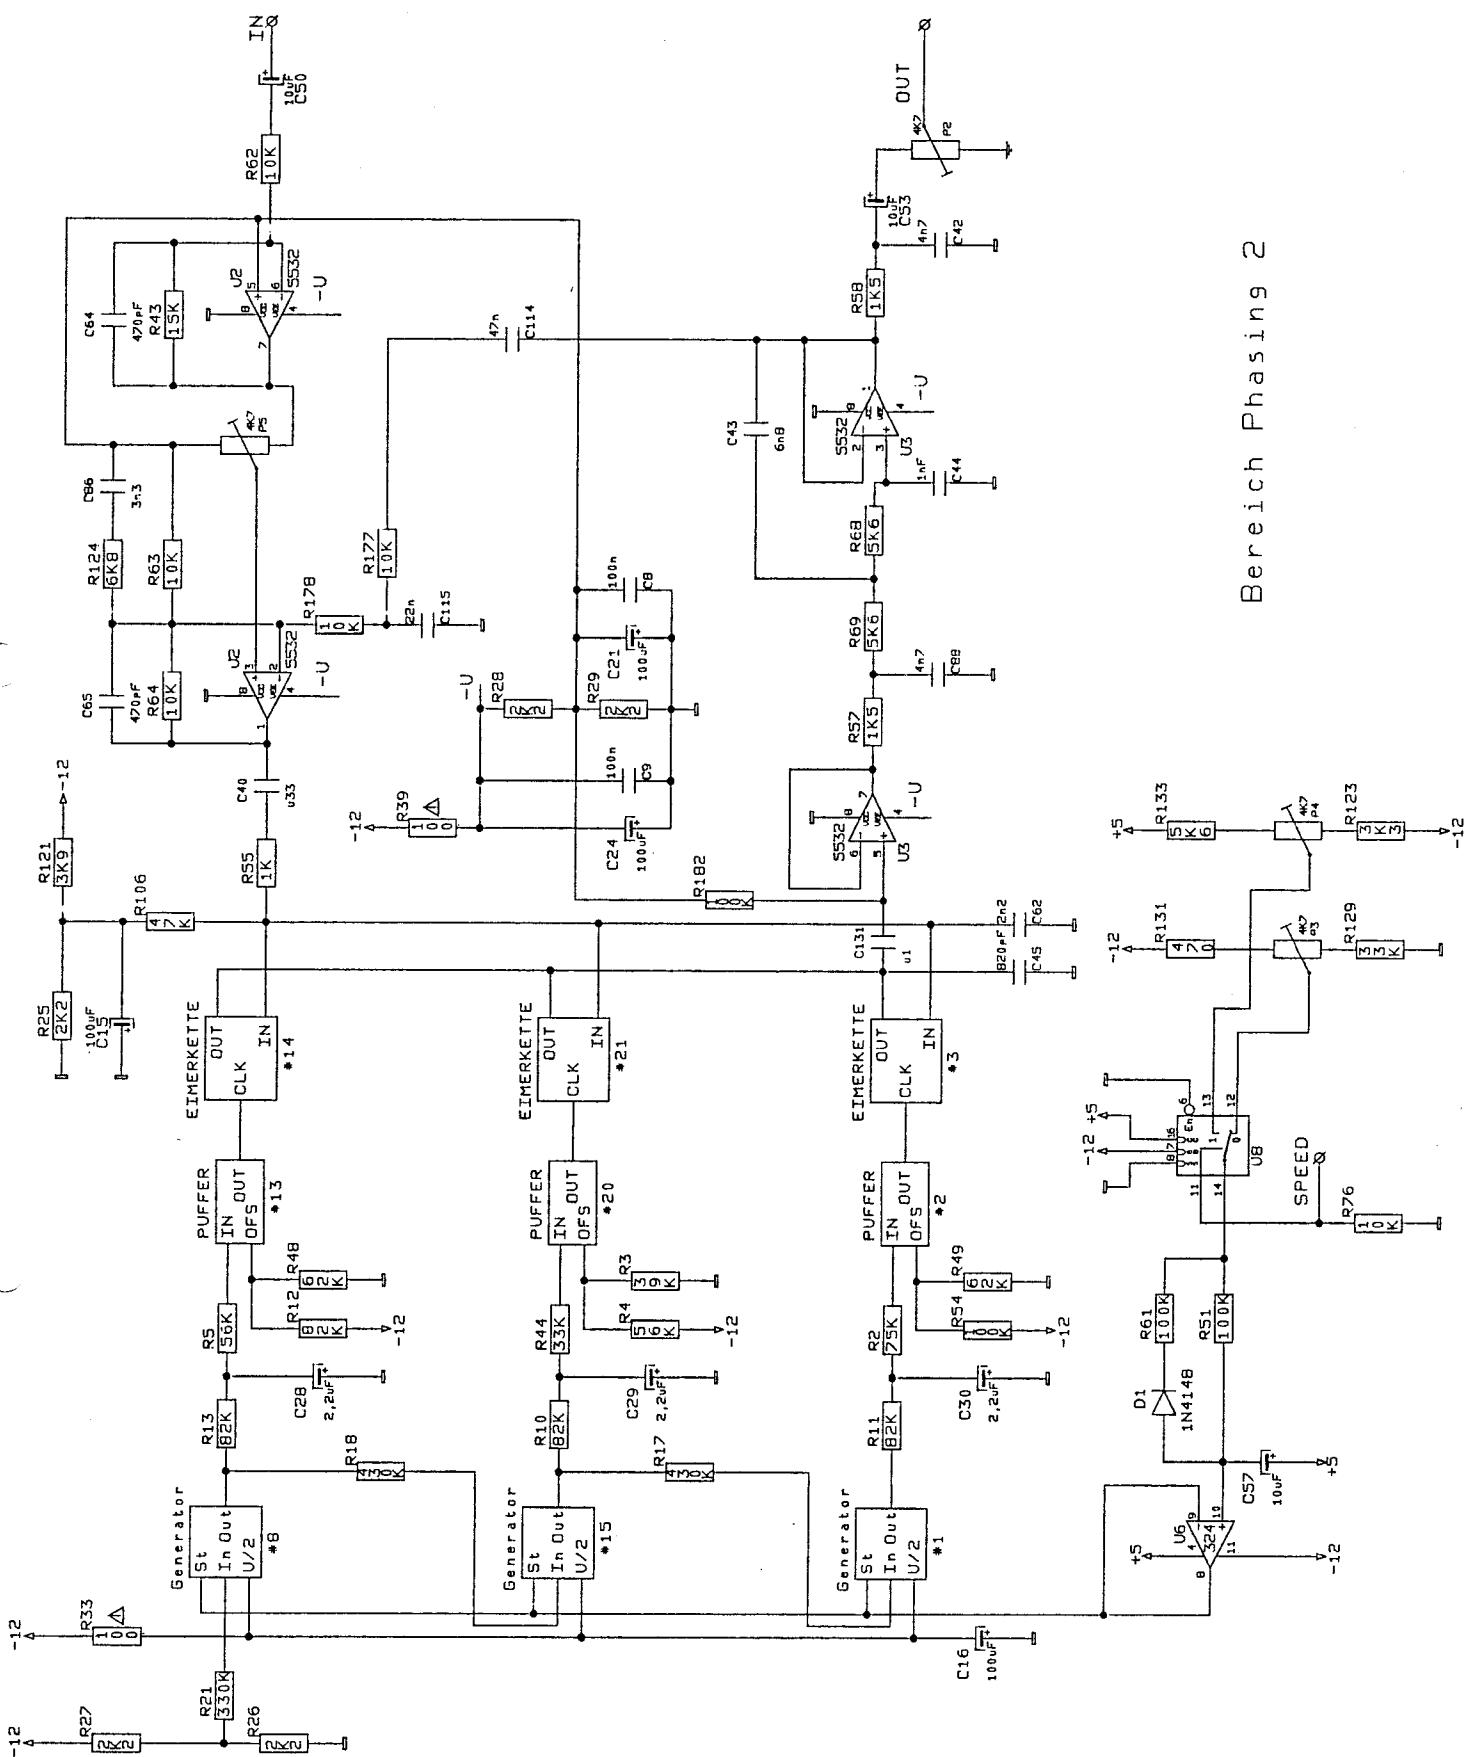

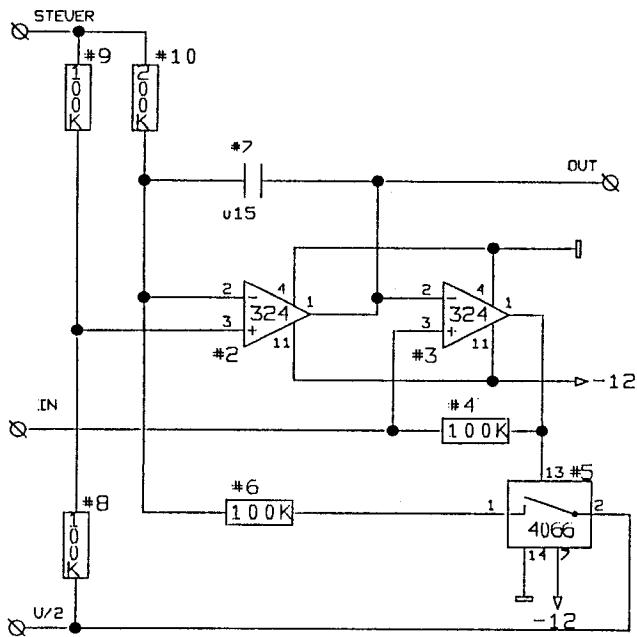


Nr.	Phasing 1			Phasing 2		
	#1	#8	#15	#1	#8	#15
2	U21/2	U25/1	U23/1	U21/1	U25/2	U23/2
3	U21/4	U25/3	U23/3	U21/3	U25/4	U23/4
4	R151	R160	R152	R166	R162	R167
5	U22/3	U24/2	U24/4	U22/2	U24/3	U24/1
6	R161	R147	R159	R176	R175	R174
7	C112	C110	C109	C111	C113	C112
8	R148	R149	R150	R163	R164	R165
9	R154	R156	R158	R169	R171	R173
10	R153	R155	R157	R168	R170	R172

Bereich Generator

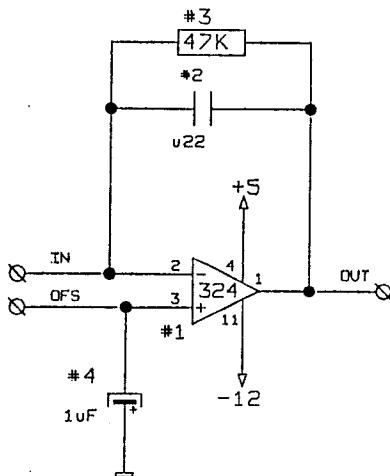

Nr.	Phasing 1			Phasing 2		
	#2	#20	#13	#2	#20	#13
1	U7/2	U6/1	U7/1	U7/4	U6/2	U7/3
2	C90	C91	C92	C93	C94	C95
3	R107	R116	R109	R115	R108	R117
4	C37	C32	C31	C33	C38	C39

Bereich Puffer

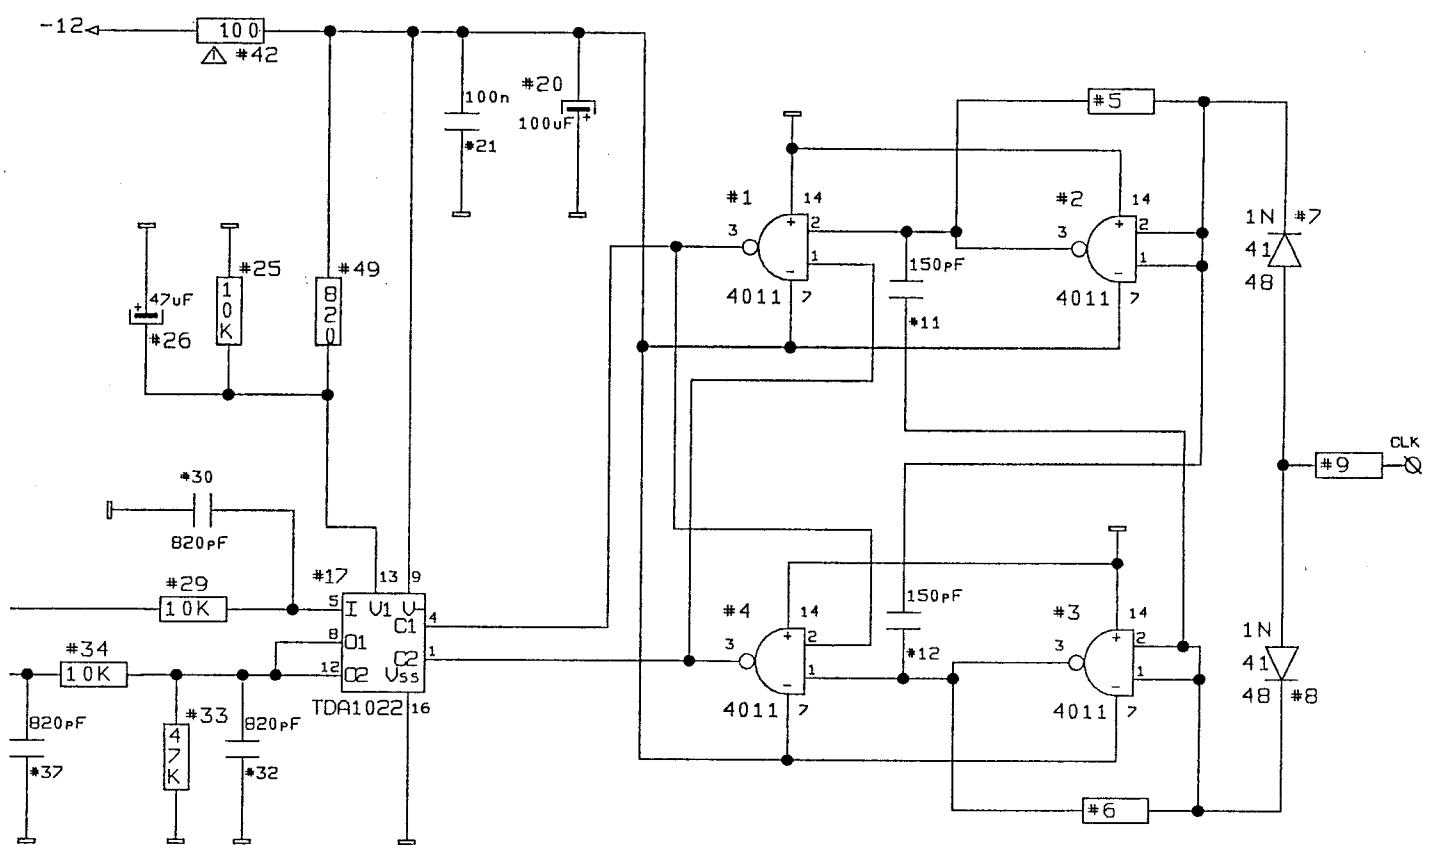

	Phasing 1			Phasing 2		
Nr.	#21	#3	#14	#21	#3	#14
CD4011UBE	U11	U10	U9	U14	U13	U12
TDA1022	U17	U16	U15	U20	U19	U18
#5 Wert	R140 180K	R138 110K	R136 130K	R146 180K	R143 110K	R142 130K
#6 Wert	R139 180K	R137 110K	R135 130K	R145 180K	R144 110K	R141 130K
#7	D9	D6	D3	D19	D16	D12
#8	D8	D5	D2	D18	D15	D13
#9 Wert	R95 22K	R96 10K	R97 10K	R73 22K	R74 10K	R75 10K
#11	C100	C98	C96	C106	C104	C103
#12	C101	C99	C97	C107	C105	C102
#20	C25	C20	C18	C19	C26	C27
#21	C10	C6	C5	C7	C11	C13
#25	R104	R80	R78	R82	R102	R100
#26	C59	C55	C54	C56	C60	C61
#29	R65	R66	R77	R87	R88	R94
#30	C72	C69	C66	C83	C80	C77
#32	C74	C71	C67	C85	C82	C79
#33	R112	R111	R110	R120	R119	R118
#34	R81	R79	R72	R103	R101	R99
#37	C73	C70	C68	C84	C81	C78
#39	R70	R71	R67	R92	R93	R89
#42	R40	R36	R35	R42	R41	R37
#49	R188	R186	R187	R185	R183	R184

Bereich Eimerkette

**Die Böhm.  
Die Orgel,  
die man  
selber baut.**

**Dr. Böhm®**  
Elektronische Orgeln im Selbstbau-System  
Kuhlenstraße 130-132 • 4950 Minden